

黄河流域（片） 部批生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON MWR-APPROVED PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2021



水利部黄河水利委员会

YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

黄河流域（片） 部批生产建设项目水土保持公报


**SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON MWR-APPROVED PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN**

2021

水利部黄河水利委员会

YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

为强化监督管理，防治水土流失，保护生态环境，根据《中华人民共和国水土保持法》《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》《生产建设项目水土保持监督管理办法》等有关法律法规和水利部要求，2021年，黄河水利委员会组织黄河上中游管理局和青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东、新疆等9省（自治区）及新疆生产建设兵团水行政主管部门，对黄河流域（片）水利部批复水土保持方案的在建生产建设项目水土保持工作进行了监督检查，重点检查了各项目水土保持“三同时”制度执行情况以及国家相关管理规定落实情况，包括水土保持方案变更与后续设计、表土保护利用、取弃土场选址与防护、水土保持措施实施、水土保持监测与监理、水土保持设施验收等。现将70个项目监督检查结果公布如下：

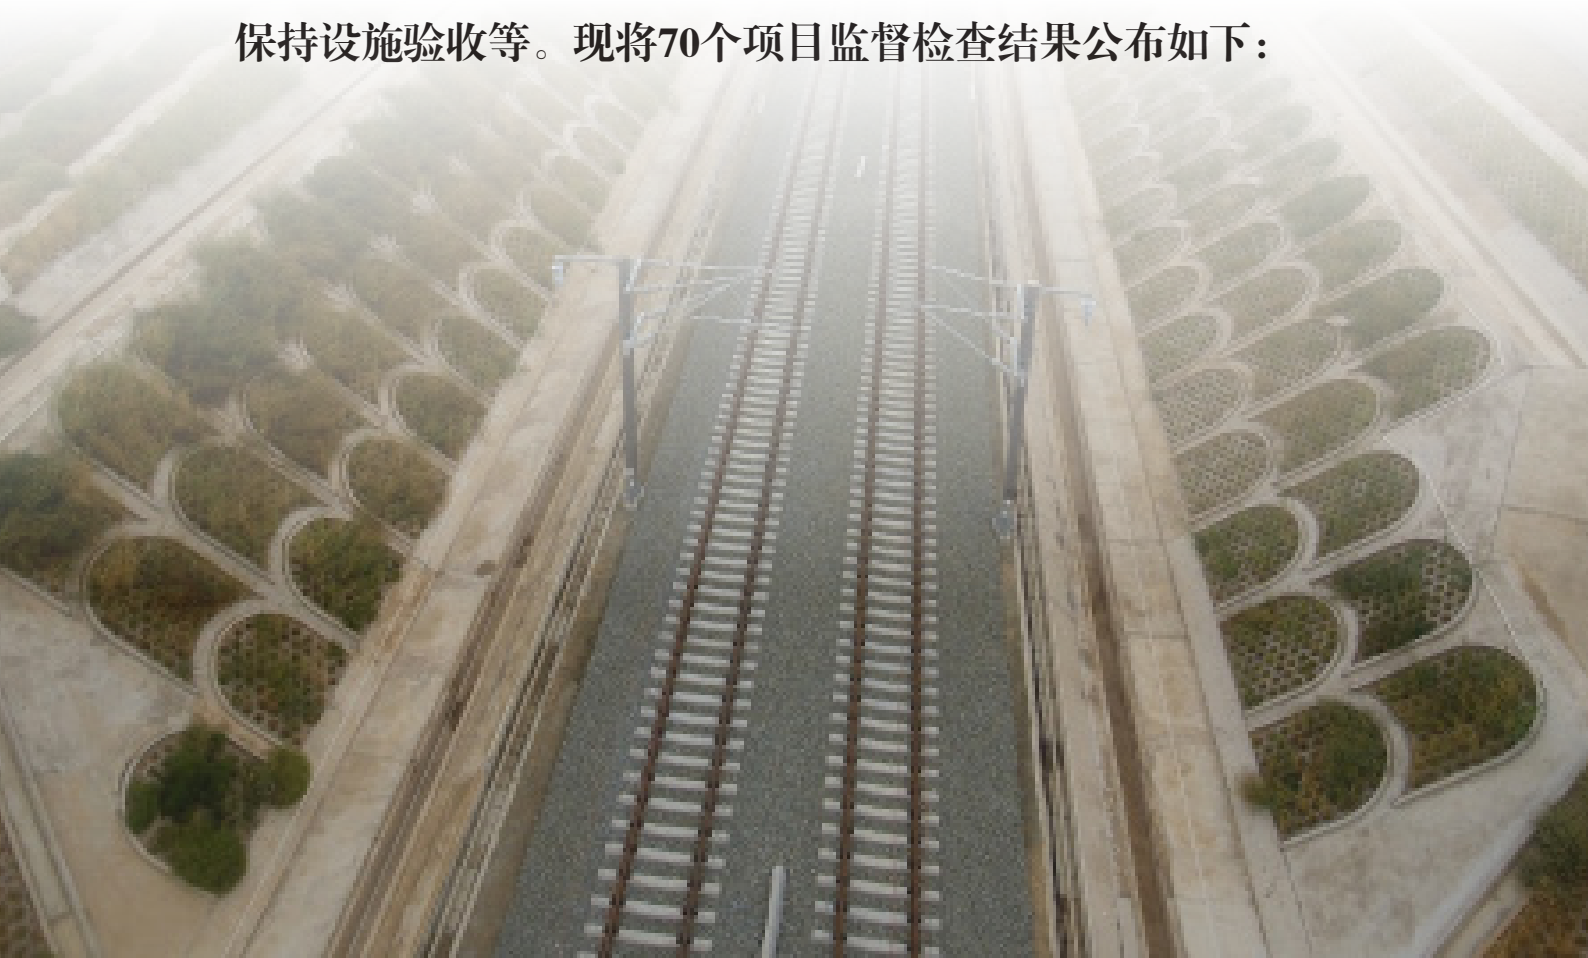



输变电路塔基区植被恢复

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况


编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
1	青海省贵德县拉西瓦灌溉工程	海南藏族自治州贵德县拉西瓦灌溉工程建设局	水保函〔2014〕85 号	2021-9-30	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 89%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场拦挡、截排水、渣面整治、植物措施未实施；植物措施成活率低，覆盖度达不到要求。应对照水土保持方案和设计抓紧整改，落实各弃渣场防治措施；完善植物措施，适时补植补种。	
2	青海省黄河干流防洪工程	青海省黄河干流防洪工程建设局	水保函〔2015〕38 号	2021-9-30	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程完成 99%，水土保持工程措施完成 99%，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。河南县施工生产生活区、部分临时施工道路和石料场未进行整治；部分区域植被覆盖度达不到要求；未按时报送监测季报；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，加强植物措施补植补种；按时报送水土保持监测季报；尽快开展水土保持设施自主验收。	
3	青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程	海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2015〕41 号	2021-9-30	青海锦川水土保持科技开发有限公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。永久办公生活区边坡防护措施未实施；石料场区土地整治滞后；三至六号弃渣场排水措施未实施；二号弃渣场拦挡和截排水措施不完善，植物措施实施滞后；已实施的植物措施覆盖度达不到要求。应抓紧整改，全面完成各防治区各项水土保持措施；加快植物措施实施进度，适时补植补种。	
4	青海省湟水北干渠扶贫灌溉二期工程	青海省引大济湟工程建设运行局	水保函〔2015〕459 号	2021-9-30	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程完成 86%，水土保持工程措施完成 79%，植物措施完成 55%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场渣面未整治、截排水措施不完善、植物措施未实施；已实施植物措施成活率低，植被覆盖度达不到要求。应对照水土保持方案和设计，全面落实各弃渣场水土保持措施，对植被覆盖度达不到要求的区域进行补植补种。	
5	青海省引大济湟西干渠工程	青海省引大济湟工程建设运行局	水保函〔2015〕525 号	2021-9-30	黄河水土保持西峰治理监督局（西峰水土保持科学试验站）	主体工程完成 69%，水土保持工程措施完成 68%，植物措施完成 54%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场拦挡、截排水、渣面整治及植物措施滞后；已实施植物措施成活率低，覆盖度达不到要求。应对照水土保持方案和设计抓紧整改，全面完成各弃渣场水土保持措施，对植被覆盖度达不到要求的区域进行补植补种。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
6	青海省海西州那棱格勒河水利枢纽工程	海西州那棱格勒河水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2017〕92 号 水许可决〔2018〕23 号	2021-9-30	青海省水利水电科学研究院有限公司	主体工程完成 54%，水土保持工程措施完成 40%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。三号弃渣场分级削坡、渣面整治不到位；施工道路多处顺坡溜渣，未采取拦挡措施；永久办公生活区植物措施实施滞后；未按要求报送监测季报。应抓紧整改，尽快完成三号弃渣场削坡分级和渣面整治；清理施工道路顺坡溜渣，做好临时拦挡措施；加快永久办公生活区植物措施实施进度；规范水土保持监测工作。	
7	青海~河南 ±800kV 特高压直流输电工程	国网青海省电力公司、国网甘肃省电力公司	水许可决〔2018〕45 号	2021-9-9	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施青海段完成 85%，甘肃段完成 88%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基、牵张场植物措施不完善；沟坡型施工道路和部分塔基顺坡溜渣未整治或清理；水土保持监测工作不规范。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面落实各防治区水土保持措施，特别是植物措施；按相关规范和黄委要求做好水土保持监测；及时开展水土保持设施自主验收。	
8	黑河黄藏寺水利枢纽工程	黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理中心	水许可决〔2018〕65 号	2021-10-28	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 78%。开展了水土保持监测和监理。施工中苫盖、拦挡、排水等临时防护措施落实不到位，存在水土流失隐患；部分弃渣场整治不到位；坡脚拦挡，边坡、渣面整治及截排水措施不完善；大坝施工区部分道路边坡裸露，永久道路边坡溜渣仍未全面整治，存在水土流失隐患；植物措施实施进度滞后。应抓紧整改，严格落实弃渣场拦挡、分级削坡、截排水、边坡防护等措施；加快道路边坡顺坡溜渣整治清理；全面做好苫盖、拦挡、排水等临时防护措施；加快植物措施实施进度；重视水土保持监测和监理意见，及时做好问题整改。	
9	甘肃省甘南州临潭县引洮入潭工程	临潭县引洮入潭工程建设管理处	水保函〔2011〕146 号	2021-7-7	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 99%。开展了水土保持监测和监理。B3 弃渣场截排水措施、植物措施不到位；净水厂、进场道路边坡防护措施不完善；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，尽快完善 B3 弃渣场截排水措施和植物措施；完善净水厂区、进场道路边坡防护措施；尽快开展水土保持设施自主验收。	
10	华能甘肃能源开发有限公司新庄矿井及选煤厂项目	庆阳新庄煤业有限公司新庄煤矿	水保函〔2011〕232 号	2021-6-16	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 87%，植物措施完成 21%。开展了水土保持监测和监理。排矸场分级削坡不到位，截排水措施、植物措施未实施；副井工业场地排洪管道出口水毁部分未修复；工业场地种草、拦挡、苫盖等临时防护措施不到位。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，完善排矸场边坡整治，完成截排水措施、植物措施；修复副井工业场地排洪管道；落实好工业场地临时防护措施。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
11	甘肃省引洮供水二期工程	甘肃省水务投资有限责任公司	水保函〔2014〕424号 水许可决〔2018〕28号	2021-6-17	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场整治滞后，其中 10 个弃渣场基本未整治，13 个弃渣场截排水措施、植物措施不完善，7 个弃渣场植物措施未实施；取土场植物措施未实施。应抓紧整改，全面完成各弃渣场、取土场水土保持措施。	
12	银川至昆明国家高速公路（G85）彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段工程	甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	水保函〔2015〕343号 水许可决〔2019〕9号	2021-9-23	黄河水土保持天水治理监督局（天水水土保持科学试验站）	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。土谷堆隧道进口渣场等 2 处弃渣场整治不到位；潘城隧道进口等 11 处弃土场截排水设施不完善，排水沟末端顺接措施不到位；大部分弃渣场植物措施实施不到位；前进隧道 3 处弃渣场渣体有冲沟；4 标 1 号等 6 处取土场截排水设施不到位，植物措施不完善；三期工程部分施工场地临时排水、苫盖、拦挡等防护措施不到位，施工便道临时排水不完善，边坡裸露面整治不彻底；2016 年 6 月至 2018 年 1 月未开展水土保持监测。应抓紧整改，逐项落实各防治区水土保持措施，特别是植物措施；加强三期工程施工过程中的临时防护措施；补齐水土保持监测季报，并按规定公开。	

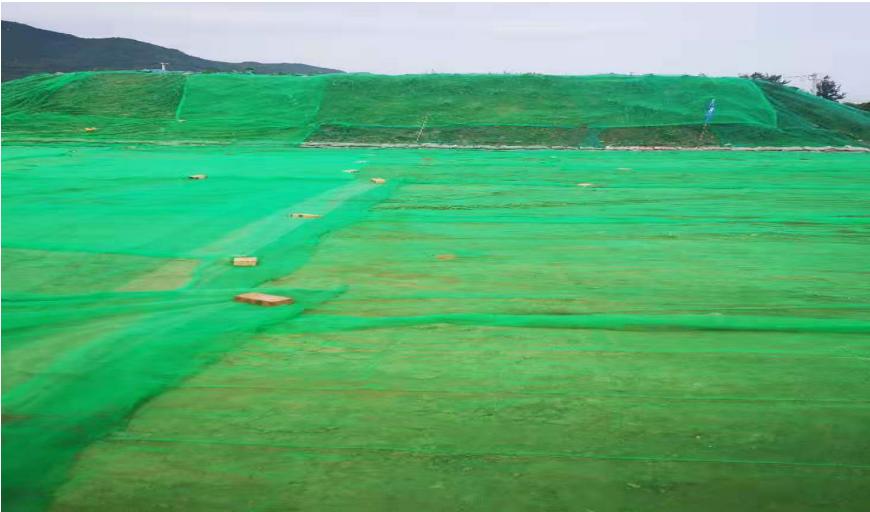

表土集中堆存保护及扰动地表苫盖



弃渣场综合防治

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
13	新建中卫至兰州铁路（甘肃段）	中兰铁路客运专线有限公司	水保函〔2017〕81号 水许可决〔2020〕57号	2021-9-28	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 70%。开展了水土保持监测和监理。部分弃土弃渣场坡面防护措施不完善，截排水顺接不到位，植物措施成活率低；部分取土场整治不到位，截排水、植物措施不完善；部分施工道路挖填边坡未防护，排水设施不完善；刘家湾制梁场边坡及 DK241+600 处路堑工程边坡顺坡溜土，整治不彻底。应抓紧整改，严格落实各防治区水土保持措施，特别是适时实施植物措施；全线排查顺坡溜土溜渣，并及时开展整治或清理。	
14	华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪矿井及选煤厂	华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿	水许可决〔2018〕53号	2021-7-7	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。曹家山排矸场截排水措施、植物措施未实施；主井工业场地植物措施不到位。应抓紧整改，尽快完成曹家山排矸场截排水措施和植物措施；完善主井工业场地植物措施。	
15	甘肃省甘南藏族自治州引洮（博）济合供水工程	甘南州引洮济合工程建设管理局	水许可决〔2018〕63号	2021-6-20	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程完成 99%，水土保持工程措施完成 86%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。取土场、1 号弃渣场植物措施滞后；吉合库河枢纽及附近输水线路、部分临时施工道路土地整治、植物措施不到位；部分施工生产生活区未清理整治。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，全面完成取土场、弃渣场各项水土保持措施；完善输水线路、临时施工道路土地整治和植物措施；完成施工生产生活区清理整治。	
16	新建中卫至兰州铁路（宁夏段）	中国铁路兰州局集团有限公司银川工程建设指挥部	水保函〔2017〕81号 水许可决〔2021〕58号	2021-9-16	西安黄河环境信息工程有限公司	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 65%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场部分防治措施落实不到位，多处渣面未整治、临时堆渣未清理、挡墙外有溜渣，排水消能设施未实施等；桥墩边坡、施工便道边坡、运渣道路边坡等多处扰动边坡未采取防护措施；植物措施实施总体滞后。应抓紧整改，进一步完善、优化工程水土保持设计；严格按照水土保持方案和设计，落实各项水土保持措施；充分发挥水土保持监测和监理作用。	
17	黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造一期工程	内蒙古河套灌区管理总局	水保函〔2001〕103号	2021-8-31	内蒙古耀德工程设计咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。第二分水枢纽区清理整治不到位；水土保持监测工作不规范；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，尽快完成第二分水枢纽区土地整治和植物措施；规范水土保持监测工作；尽快开展水土保持设施自主验收。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
18	内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿及选煤厂工程（铁路专用线）	内蒙古珠江投资有限公司	水保函〔2006〕64 号 办水保函〔2015〕463 号	2021-7-28	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 75%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；多数弃渣场水土保持措施滞后；部分施工生产生活区未清理整治。应抓紧整改，尽快开展水土保持设计；按水土保持方案和设计全面完成各弃渣场水土保持措施；清理整治施工生产生活区。	
19	内蒙古准格尔矿区红树梁煤矿项目	准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司	水保函〔2012〕177 号	2021-7-27	内蒙古丰淼水务工程有限公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 70%。开展了水土保持监测和监理。矿井选煤区及周边地面长期裸露；部分高陡边坡水土保持措施滞后；施工营地未清理整治并恢复植被。应抓紧整改，切实抓紧落实各防治区裸露地面水土保持措施；完成施工营地清理整治和植物措施。	
20	内蒙古准格尔矿区长滩露天煤矿项目	内蒙古汇能煤电集团有限公司	水保函〔2012〕393 号	2021-7-29	内蒙古众睿生态环境技术有限公司	主体工程完成 45%，水土保持工程措施完成 30%，植物措施完成 25%。开展了水土保持监测和监理。应抓紧整改，切实加强施工管理，严格控制施工作业范围，落实好拦挡、苫盖等临时防护措施。	
21	新矿内蒙古能源有限责任公司长城三号矿井及选煤厂项目	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	水保函〔2015〕255 号	2021-8-31	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 98%。开展了水土保持监测和监理。堆土场北边坡削坡分级和植物措施不到位，顶部平台挡水围堰和排水沟未实施；工业场地部分集雨工程未实施；选煤厂、蓄水池、施工生产生活区植物措施不完善。应抓紧整改，尽快完善堆土场边坡整治和植物措施，完成平台挡水围堰和排水沟；完成工业场地集雨工程；完善选煤厂、蓄水池、施工生产生活区植物措施。	
22	内蒙古纳林河矿区营盘壕矿井及选煤厂项目	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	水保函〔2017〕52 号	2021-7-15	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 96%，植物措施完成 96%。开展了水土保持监测和监理。生态景观区、工业场地植物措施不完善；施工生产生活区清理整治不到位；水土保持监测工作不规范；水土保持设施验收严重滞后。应抓紧整改，完善生态景观区、工业场地植物措施；完成施工生产生活区清理整治；规范水土保持监测工作；尽快开展水土保持设施自主验收。	
23	神华准格尔能源有限责任公司黑岱沟露天煤矿扩能改造工程（产能核定 3400 万吨/年）	神华准能集团有限责任公司	水许可决〔2019〕63 号	2021-9-7	黄河水土保持绥德治理监督局（绥德水土保持科学试验站）	主体工程完成 98%，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。外排土场局部边坡植被覆盖度低，排水设施不完善；内排土场和排矸场排水设施、植物措施不到位，局部零星堆渣未清理；4 号破碎站未实施表土回覆和植物措施。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；完善排土场、排矸场排水设施和植物措施，全面清理零星堆土堆渣；对 4 号破碎站场地及时进行土地整治和植被恢复；及时开展水土保持设施自主验收。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
24	中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿扩能改造工程(产能核定 3500 万吨/年)	神华准能集团有限责任公司	水许可决〔2019〕64 号	2021-9-7	黄河水土保持西峰治理监督局（西峰水土保持科学试验站）	主体工程完成 96%，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。内排土场植物措施和排水设施未实施，挡墙外侧零星堆土未清理；3 号破碎站一侧紧邻高陡边坡，存在水土流失和安全隐患。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；尽快完成内排土场排水设施和植物措施，全面清理零星堆土堆渣；进一步论证 3 号破碎站一侧高陡边坡稳定性，加强防护，避免发生严重水土流失和安全事故；及时开展水土保持设施自主验收。	
25	蒙西～晋中 1000kV 交流输变电工程	国网内蒙古东部电力有限公司，国网山西省电力公司	水保函〔2017〕122 号	2021-9-8	北京瑞晟成科技发展有限公司	主体工程已完成，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。部分塔基植物措施不完善，个别塔基和进场道路、部分沟坡型施工道路顺坡溜渣未清理或未整治；部分牵张场植物措施不到位；水土保持监测工作不规范。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；全面排查山丘区塔基和施工道路的顺坡溜渣，抓紧落实防治措施或清理整治；尽快完善植物措施；规范开展水土保持监测和监理工作；及时开展水土保持设施自主验收。	
26	呼和浩特新机场项目	呼和浩特市交通投资建设集团有限公司	水许可决〔2020〕9 号	2021-7-16	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成 6%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 2%。开展了水土保持监测，未开展水土保持监理。剥离表土保护不到位。应加强施工管理，做好剥离表土的集中堆放、拦挡、苫盖等措施；尽快开展水土保持监理工作。	
27	内蒙古纳林河矿区白家海子矿井及选煤厂项目	内蒙古鄂尔多斯联合海煤业有限公司	水许可决〔2020〕22 号	2021-7-15		主体工程完成 15%，水土保持工程措施未实施，植物措施完成 7%。未开展水土保持设计、监测和监理；未缴纳水土保持补偿费。应尽快开展水土保持设计、监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
28	新建集宁经大同至原平铁路（内蒙古自治区黄河流域段）	内蒙古高速铁路有限责任公司，蒙冀铁路有限责任公司	水许可决〔2020〕37 号	2021-7-17		主体工程先期开工段刚开工，水土保持工程措施完成 1%，植物措施完成 1%。未开展水土保持监测和监理。弃渣场进场便道临时排水设施未实施，便道两侧扰动范围过大，部分区域形成高裸露边坡；弃渣场排水设施布设不完善、堆渣工艺不规范，顺坡溜渣形成高陡边坡；表土堆放不规范，未实施拦挡和苫盖措施；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，严格落实各防治区水土保持措施和表土剥离保护措施；尽快开展水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
29	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司补连塔煤矿扩能改造工程（产能核定 2800 万吨 / 年）	神华神东补连塔煤矿	水许可决〔2020〕49 号	2021-7-29	黄河水土保持绥德治理监督局（绥德水土保持科学试验站）	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 55%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；氧化塘治理区水土保持措施落实不到位。应抓紧开展水土保持设计；完成氧化塘治理区覆土及植物措施。	



干旱地区沟道型弃土场综合防治



建设工程临时办公区绿化

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
30	新建铁路朔州至准格尔铁路工程	准朔铁路有限责任公司	水保函〔2006〕145 号	2021-7-8	水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。应尽快完成施工营地清理整治和植物措施；及时开展水土保持设施自主验收。	
31	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司巴拉素矿井及选煤厂	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	水保函〔2014〕156 号	2021-7-21	西安黄河环境信息工程有限公司	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 70%。开展了水土保持监测和监理。输煤栈桥区、矿井工业场地及周边、选煤厂工业场地土地整治不到位，植物措施滞后；排矸场区无序取土，形成大面积裸露陡坡；苫盖、拦挡等临时防护措施不到位；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，完成各防治区土地整治和植物措施；加强排矸场区取土管理，落实边坡防治措施；加强施工管理，减少施工扰动，落实好拦挡、苫盖等临时防护措施；尽快缴纳水土保持补偿费。	
32	国家高速公路银百线（G69）陕西境陕甘界至旬邑公路	陕西省交通建设集团有限公司旬邑至陕甘界高速公路建设管理处	水保函〔2015〕43 号 水许可决〔2020〕75 号	2021-5-13	西安黄河规划设计有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 97%。开展了水土保持监测和监理。1 至 4 号弃土场截排水措施不完善，植被覆盖度达不到设计要求。应尽快完善 1 至 4 号弃土场截排水措施和植物措施。	



沟道型弃渣场两侧排水沟及渣面植物措施



沟道型弃渣场综合防治

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
32	国家高速公路银百线（G69）陕西境陕甘界至旬邑公路	陕西省交通建设集团有限公司旬邑至陕甘界高速公路建设管理处	水保函〔2015〕43 号 水许可决〔2020〕75 号	2021-5-13	西安黄河规划设计有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 97%。开展了水土保持监测和监理。1 至 4 号弃土场截排水措施不完善，植被覆盖度达不到设计要求。应尽快完善 1 至 4 号弃土场截排水措施和植物措施。	
33	永陇矿区麟游区园子沟矿井及选煤厂建设项目（8.00Mt/a）（铁路专用线）	陕西麟北煤业开发有限责任公司	水保函〔2015〕199 号	2021-6-3	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。路基边坡排水措施不完善，植物措施滞后。应尽快完善路基边坡排水措施，适时实施植物措施；尽早开展水土保持设施自主验收相关工作。	
34	中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则矿井及选煤厂	中煤陕西榆林能源化工有限公司	水保函〔2016〕150 号	2021-7-21	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 50%，植物措施完成 30%。开展了水土保持监测和监理。矿井工业场地、选煤厂工业场地、输煤栈桥已完工区域植物措施滞后；拦挡、苫盖等临时防护措施不到位。应尽快实施矿井工业场地、选煤厂工业场地、输煤栈桥已完工区域植物措施；加强施工管理，落实好拦挡、苫盖等临时防护措施。	
35	陕西锦界、府谷电厂送出 500 千伏交流输变电工程（陕西段）	国网陕西省电力有限公司	水保函〔2016〕167 号	2021-8-26	中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。植物措施总体滞后。应抓紧完善塔基区、施工场区、施工道路区植物措施；做好水土保持设施自主验收相关工作。	
36	陕西省泾河东庄水利枢纽工程	陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司	水保函〔2016〕209 号 水许可决〔2019〕42 号	2021-10-29	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	主体工程完成 30%，水土保持工程措施完成 27%，植物措施完成 22%。开展了水土保持监测和监理。3 个弃渣场堆渣方式不规范，形成高陡裸露边坡，且拦挡、边坡临时防护等措施未实施；料场开挖造成大面积顺坡溜渣，存在严重水土流失隐患；个别施工营地边坡滑塌、排水沟沉降开裂；部分区域临时堆土未采取防护措施、边坡裸露。水土保持监测和监理工作不规范。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；尽快做好弃渣场防治，全面清理整治料场区顺坡溜渣，消除水土流失隐患；规范开展水土保持监测和监理工作。	
37	陕北～湖北 ±800kV 特高压直流输变电工程	国网陕西省电力有限公司，国网山西省电力公司，国网河南省电力公司	水保函〔2017〕74 号	2021-9-10	紫光软件系统有限公司	主体工程已基本完工，水土保持工程措施完成 93%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基区植物措施不完善；部分沟坡型施工道路顺坡溜渣未清理整治；部分牵张场植物措施不完善；少数施工区域临时堆土未清理；水土保持监测和监理工作不规范；河南段未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；尽快缴纳河南段水土保持补偿费；及时开展水土保持设施自主验收。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
38	黄河禹门口至潼关河段“十三五”治理工程	山西黄河河务局, 陕西黄河河务局	水许可决〔2019〕3 号	2021-11-4	黄河水土保持天水治理监督局（天水水土保持科学试验站）	山西侧主体工程完成 15%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施未实施；陕西侧主体工程完成 2%，水土保持工程措施完成 2%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。表土剥离和防护措施不到位；临猗一标、韩城段取土场未按设计分台阶取土，局部边坡溜土，临时苫盖、拦挡措施不完善；部分施工道路临时排水、沉沙设施不完善；渭河入黄流路调整工程等部分施工道路一侧临时堆土未防护；韩家庄下延控导工程、榆林控导加固工程等施工扰动区域地表裸露，部分临时堆土未苫盖；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；依法及时缴纳水土保持补偿费。	
39	鄂尔多斯盆地长北区块天然气补充开发项目（长北二期）地面工程（一阶段）	壳牌中国勘探与生产有限公司	水保函〔2019〕35 号	2021-7-22	西安黄河工程建设咨询有限公司	主体工程完成 40%，水土保持工程措施完成 10%，植物措施完成 10%。开展了水土保持监测和监理。井场、管线工程、道路工程等防治区水土保持措施不到位。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施。	
40	陕西省引汉济渭二期工程	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	水许可决〔2019〕44 号	2021-10-29	水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）	主体工程刚开工，水土保持工程措施完成 3%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。施工道路、施工场地部分临时排水沟、沉沙池未实施或实施不到位，施工扰动区域局部表土剥离与堆存保护不规范，个别隧洞支洞口排水系统未顺接。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，全面做好工程建设中表土剥离及堆存保护工作；及时、全面落实施工中的拦挡、苫盖、排水等临时防护措施；切实做好弃土弃渣整治，规范堆渣方式，及时开展分级削坡，并落实边坡防护、截排水、植被恢复等措施。	
41	陕西省引汉济渭工程（黄河流域）	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	水许可决〔2019〕54 号	2021-10-29	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成 99%，水土保持工程措施完成 92%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。双庙子 1 号弃渣场挡墙局部损毁、2 号弃渣场临时措施实施不到位；施工道路部分路段边坡损毁。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计严格落实各防治区水土保持措施；开展全线排查，及时修复损毁的水土保持设施。	
42	神华集团公司锦界煤矿扩能改造工程（产能核定 1800 万吨/年）	陕西国华锦界能源有限责任公司	水许可决〔2020〕47 号	2021-3-22	陕西云水生态环境工程有限公司	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 85%。已开展水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；弃渣场拦挡、截排水和坡面防护等措施未实施。应抓紧整改，做好水土保持设计；尽快落实弃渣场拦挡、截排水和坡面防护等措施；规范开展水土保持监测和监理工作。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
43	陕西延长石油榆林可盖煤业有限公司可盖矿井及选煤厂	陕西延长石油榆林可盖煤业有限公司	水许可决〔2021〕16 号	2021-7-22		主体工程处于施工准备阶段。应及时开展水土保持设计和水土保持监测工作。	
44	陕西能源赵石畔煤电有限公司赵石畔煤矿项目	陕西能源赵石畔煤电有限公司	水许可决〔2021〕21 号	2021-7-23	榆林市绿海生态工程有限公司	主体工程完成 5%，水土保持工程措施和植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，做好水土保持设计，尽快缴纳水土保持补偿费。	
45	阳泉煤业（集团）有限责任公司七元矿井及选煤厂项目	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	水保函〔2011〕92 号	2021-5-26	黄河水土保持西峰治理监督局（西峰水土保持科学试验站）	主体工程完成 35%，水土保持工程措施完成 20%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。新设置 2 处排矸场未履行相关手续，且截排水、土地整治、植物措施不到位；工业场区边坡植物措施成活率低，北侧排洪沟未实施，拦挡、苫盖等临时防护措施不到位；输电线路区植物措施未实施；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，尽快履行新设排矸场报批手续，并严格对照水土保持方案和设计落实好各项防治措施，尽快依法缴纳水土保持补偿费。	



沟道型弃渣场综合防治

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
46	山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂工程	山西晋煤太钢能源有限责任公司	水保函〔2012〕396 号	2021-6-8	山西河山科技有限公司	主体工程完成 50%，水土保持工程措施完成 50%，植物措施完成 17%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；二号矸石周转场植物措施未实施；临时防护措施不到位。应抓紧整改，尽快开展水土保持设计，加快植物措施实施进度。	
47	山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪矿井及选煤厂	山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司	水保函〔2015〕508 号	2021-5-25		主体工程刚开工，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 5%。未开展水土保持设计、监测和监理。变电站施工区未实施临时防护措施；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧做好水土保持设计；落实变电站施工区临时防护措施；尽快开展水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
48	陕西锦界、府谷电厂送出 500 千伏交流输变电工程（山西段）	国网山西省电力公司	水保函〔2016〕167 号	2021-6-8	山西宏志环境工程咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基区顺坡溜渣未清理整治，土地整治不到位、植物措施不完善。应尽快清理整治塔基区顺坡溜渣，全面完成塔基区土地整治和植物措施；做好水土保持设施自主验收。	
49	黄河下游防洪工程	山东黄河河务局工程建设中心，河南黄河河务局工程建设中心	水保函〔2015〕102 号	2021-11-4	黄河水文水资源科学研究院	河南段主体工程完成 99%，水土保持工程措施完成 99%，植物措施完成 98%；山东段主体工程完成 97%，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 99%。开展了水土保持监测和监理。部分标段施工扰动区域土地整治不到位，截排水措施不完善；部分临河取土场、施工道路水土保持措施发生损毁；局部施工场地植物措施滞后或覆盖度低；山东段部分正在施工的标段，临时苫盖、拦挡、排水等措施不完善；河南段二标水土保持措施落实不到位。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；全线排查并及时修复水毁工程；及时开展植物措施补植补种；尽快开展水土保持设施自主验收。	
50	日照—濮阳—洛阳原油管道工程	国家管网集团东部原油储运有限公司	水保函〔2015〕457 号	2021-9-8	长江水利委员会长江科学院	主体工程已完成，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 99%。开展了水土保持监测和监理。部分管道作业带、穿越工程区、个别站场和施工道路截排水措施未实施；植物措施落实不全面；取土场土地整治不到位；水土保持监测工作不规范。应抓紧整改；对照水土保持方案和设计，全面落实各防治区水土保持措施；规范开展水土保持监测；及时开展水土保持设施自主验收。	
51	河南省小浪底北岸灌区工程	河南水投小浪底北岸灌区工程有限公司	水许可决〔2017〕1 号	2021-5-27	利水工程咨询有限公司	主体工程完成 13%，水土保持工程措施完成 13%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。未按 2020 年监督检查意见履行水土保持方案变更手续；沟坡型临时施工道路和堆土场排水等措施不到位；泥沟河村南弃渣场削坡分级和边坡防护不到位，蔡湾村弃渣场、附近施工道路边坡防治措施不到位，大虹桥村西南弃渣场未整治；渠道、闸门工程部分边坡裸露，临时防护措施不完善；水土保持监测工作不规范。应抓紧整改，尽快履行弃渣场变更手续；对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；规范开展水土保持监测工作。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
52	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（黄河流域）	济郑高速铁路有限公司	水许可决〔2019〕85 号	2021-11-3	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成 58%，水土保持工程措施完成 50%，植物措施完成 45%。开展了水土保持监测和监理。未全面实施表土剥离保护措施，部分剥离的表土未布设临时拦挡措施；长清黄河特大桥左岸部分施工道路局部临时排水、沉沙设施不完善；部分桥梁底部完工区域土地整治和植物措施不到位；部分路基边坡防护、路基和桥台两侧排水顺接等工程措施滞后；排水设施损毁。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；加强施工管理，严控扰动范围。	
53	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司伊犁一号矿井	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	水保函〔2007〕271 号	2021-9-30	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。南工业场地植物措施不完善，土地整治不到位，临时堆土未苫盖。应抓紧完善南工业场地植物措施，做好土地整治和临时堆土苫盖等措施。	



煤矿项目人字骨架工程结合植草护坡



油气开采井场临时占地植被恢复

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
54	新疆克孜河卡拉贝利水利枢纽工程	新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2012〕30 号	2021-9-30	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 93%，植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。1 号弃渣场临河一侧未修建挡墙，C1 料场土地整治不彻底。应抓紧整改，尽快完成各项水土保持措施。	
55	国网能源新疆准东煤电有限公司准东煤田大井矿区二号矿井及选煤厂	国网能源新疆准东煤电有限公司	水保函〔2012〕246 号	2021-9-10		主体工程完成 55%，水土保持工程措施完成 50%，植物措施完成 40%。未开展水土保持设计、监测和监理。工业场地防治区洒水苫盖等临时防护措施不到位。应尽快开展水土保持设计；加强施工管理，落实好洒水、苫盖等临时防护措施；尽快开展水土保持监测和监理工作。	
56	新建新疆若羌民用机场项目	新疆若羌民用机场工程建设指挥部	水保函〔2014〕331 号	2021-9-30	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。施工生产生活区未清理整治；水土保持设施自主验收严重滞后。应尽快完成施工生产生活区清理整治；抓紧开展水土保持设施自主验收。	
57	新疆哈密大南湖矿区西区大南湖七号矿井	国投哈密能源开发有限责任公司	水保函〔2014〕389 号	2021-9-30	北京地拓科技发展有限公司	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。工业场地防治区排水系统未实施；风井场地防治区土地整治不到位、排水系统和植物措施未实施，洒水降尘等临时防护措施不到位；排矸公路防治区碎石压盖措施不到位；临时排矸场矸石堆放零乱、临时防护措施不到位；水土保持监测工作不规范。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；规范开展水土保持监测工作。	
58	新疆叶尔羌河防洪工程（自治区管辖段）	新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局	水保函〔2014〕448 号	2021-10-26	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。水土保持监测工作不规范，监测资料不全面；水土保持设施验收工作不规范。应对照水土保持方案和设计开展全线排查，严格落实各防治区水土保持措施；切实规范水土保持监测和监理工作，完善相关资料；规范完成水土保持设施自主验收。	
59	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程	巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处	水保函〔2015〕153 号	2021-9-10	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 40%。开展了水土保持监测和监理。2 号弃渣场土地整治不到位；料场区回填、平整、植物措施滞后；永久道路两侧植物措施不到位。应抓紧整改，尽快完成 2 号弃渣场、料场区、永久道路两侧土地整治措施，加快实施各防治区植物措施。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
60	新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司准东五彩湾矿区一号矿井及选煤厂 15.00Mt/a 工程	新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司	水保函〔2015〕543 号	2021-9-10		主体工程刚开工，水土保持工程措施和植物措施未实施。未开展水土保持设计、监测和监理。工业场地防治区土地整治不到位；未缴纳水土保持补偿费。应尽快开展水土保持设计；落实好洒水、防尘网苫盖等临时防护措施；抓紧开展水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
61	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司伊犁四号矿井及选煤厂	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	水保函〔2016〕52 号	2021-9-30	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 99%，植物措施完成 98%。开展了水土保持监测和监理。工业场地西侧网格护坡未实施，植物措施不完善；缓坡斜井场西侧存在高陡边坡，未实施坡面防护及植物措施；2 号弃土场挡墙、护坡及植物措施未实施，西侧存在零星堆土。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施。	



坡地型弃渣场综合防治

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
62	新疆昭苏民用机场项目	昭苏县天马交通投资发展有限责任公司	水保函〔2016〕189 号	2021-7-18	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 88%，植物措施完成 17%。开展了水土保持监测和监理。施工扩大扰动范围超过 30%，未履行变更手续；2 处取土场水土保持措施不完善，高陡边坡及多处临时堆土未整治；施工现场零散堆土未清理；植物措施实施滞后。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施，加快实施植物措施；抓紧履行水土保持方案变更报批手续；及时开展水土保持设施自主验收。	
63	神华新疆能源有限责任公司托克逊黑山露天煤矿项目	神华新疆托克逊矿业有限责任公司	水许可决〔2017〕5 号	2021-9-30	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。北部卡车排土场截排水措施未实施，边坡植物措施不到位；地面运输系统防治区植物措施未实施，道路两侧排水沟不完善。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，尽快完成北部卡车排土场、地面运输系统、道路等防治区截排水和植物措施。	



取土场平整复耕



输变电工程塔基区沙障网格植草防护

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
64	新疆大石峡水利枢纽工程	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	水保函〔2017〕38 号	2021-9-30	北京金水源工程科技有限公司	主体工程完成 32%，水土保持工程措施完成 21%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监测和监理。料场区临时拦挡措施落实不到位。应严格按照水土保持方案，落实好施工过程中苫盖、拦挡等临时防护措施。	
65	新疆和田玉龙喀什水利枢纽工程	新疆葛洲坝玉龙喀什水利枢纽开发有限公司	水许可决〔2018〕10 号	2021-9-13	北京金水源工程科技有限公司	主体工程刚开工，水土保持工程措施完成 2%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。存在多处沿河顺坡溜渣；2 号弃渣场未实施拦挡措施，且堆渣方式不规范；料场区临时防护措施不到位；水土保持监测和监理工作不规范；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，尽快清理沿河顺坡溜渣；规范堆渣，尽快实施弃渣场拦挡措施；全面落实好拦挡、苫盖等临时防护措施；切实规范水土保持监测和监理工作；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
66	新疆叶尔羌河阿尔塔什水利枢纽工程	新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	水许可决〔2019〕36 号	2021-9-30	水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 55%。开展了水土保持监测和监理。2 号施工道路顺坡溜渣未清理；4 号、5 号弃渣场堆置不规范，渣面整治不到位。应抓紧整改，尽快清理顺坡溜渣；按设计完善弃渣场各项水土保持措施。	
67	新疆塔什库尔干机场项目	塔什库尔干县帕米尔机场建设有限公司	水许可决〔2020〕29 号	2021-9-15	北京林森生态环境技术有限公司	主体工程完成 88%，水土保持工程措施完成 65%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。拦挡、苫盖等临时防护措施落实不到位；水土保持监测和监理工作不规范，未按要求报送监测季报。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，落实好拦挡、苫盖等临时防护措施；规范水土保持监测和监理工作。	
68	新疆叶尔羌河中游渠首农三师前海总干渠配套工程	新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心	水保函〔2013〕336 号	2021-9-30	北京地拓科技发展有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 54%。开展了水土保持监测和监理。渠道工程区、料场区植物措施不到位；水土保持监测工作不规范；水土保持设施自主验收工作滞后。应抓紧整改，尽快完成渠道工程区、料场区植物措施；规范水土保持监测工作；及时做好水土保持设施自主验收。	
69	新疆叶尔羌河防洪工程（兵团管辖段）	新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心	水保函〔2014〕448 号	2021-10-26	北京地拓科技发展有限公司	主体工程已完工，水土保持工程和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。未按规定报送水土保持监测季报；水土保持设施自主验收工作滞后。应对照水土保持方案和设计抓紧开展全线排查，严格落实各防治区水土保持措施；规范开展水土保持监测工作；尽快完成水土保持设施自主验收。	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2021 年水土保持工作开展情况	备 注
70	新疆奎屯河引水工程	新疆生产建设兵团第七师奎屯河引水工程建设管理局	水许可决〔2017〕43 号	2021-7-16	黄河水土保持天水治理监督局（天水水土保持科学试验站）	主体工程完成 1%，水土保持工程措施完成 2%，植物措施未实施。未开展水土保持监测和监理。团结大渠改建段多处临时堆渣裸露未防护；主体工程区、料场区苫盖、拦挡、排水等临时防护措施不到位；山区引水隧道出口、2 号支洞口施工便道存在顺坡溜渣，未采取拦挡措施；临河弃渣场未设置拦挡措施，高陡边坡未防护；弃渣场位置发生重大变更，未履行变更手续。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；抓紧开展全线排查，全面梳理确定需要变更的弃渣场，尽快履行水土保持方案变更报批手续；依法依规尽快开展水土保持监测和监理工作。	



弃土场渣面块状整地



高速公路路基边坡综合防治



审 定：周海燕

审 核：何兴照

主 编：王 敏 朱宏伟

副主编：朱小勇 张来章

编 写：杜亚娟 祁永新 刘汉虎 李 欣 田金梅

李 昊 王新星 杜 卿 张璐瑶 赵 洁

刘琼海 李奥云 闵惠娟 刘立峰 杨 娟

边 峰 李 普 吕文星 冯 也

