黄河流域（片）
大型生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON LARGE-SCALE PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2017

水 利 部 黄 河 水 利 委 员 会
YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

黄河流域（片）
大型生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN ON LARGE-SCALE PRODUCTION AND CONSTRUCTION PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2017

水利部黄河水利委员会
YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

根据《中华人民共和国水土保持法》和《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》，2017年，水利部黄河水利委员会组织黄河上中游管理局，对黄河流域（片）水利部批复水土保持方案的在建大型生产建设项目水土保持工作全部进行了监督检查，重点检查了各项目水土保持“三同时”制度执行情况以及国家相关管理规定落实情况，包括水土保持方案变更与后续设计、取弃土场选址与防护、水土保持措施实施、水土保持监测与监理、水土保持设施验收等。为了强化水土保持监督管理，遏制人为水土流失，保护生态环境，建设生态文明，现将检查结果公布如下：

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
1	青海省湟水北干渠扶贫灌溉一期工程	青海省引大济湟工程建设管理局	水保函〔2004〕333 号	2017-9-10	青海省水土保持生态环境监测总站	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测。部分弃渣场未设置拦挡工程，且植物措施不完善；施工道路两侧边坡植物措施不到位。应抓紧整改，尽快落实和完善各项水土保持措施；查漏补缺，全面完成防治任务；按要求做好水土保持设施验收工作。	
2	青海省引大济湟调水总干渠工程	青海省引大济湟工程建设管理局	水保函〔2009〕440 号	2017-9-10	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。引水口弃渣场及施工营地整治不到位，施工道路防治区植物措施滞后。应抓紧整改，尽快完善弃渣场、施工营地、施工道路等各防治区水土保持措施，加快实施植物措施。	
3	新建敦煌至格尔木铁路（青海段）	青藏铁路公司	水保函〔2010〕328 号	2017-6-26	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。山前路段过水涵洞下游洪水冲刷严重；多数取土场水土保持措施不完善；弃渣场防治措施不符合要求；存在在水土保持方案确定的弃渣场外弃渣现象。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施。对于涵洞下游存在严重冲蚀问题的，应抓紧补充设计，采取有效的消能、散排、防冲等措施；逐个排查取土场问题，并对照方案和设计落实好各项措施；及时清理工程沿线乱堆乱弃的土、渣；对在规定的弃渣场外的弃渣，限期完成清理；加快实施植物措施；依法缴纳水土保持补偿费。	
4	黄河大河家水电站工程	青海省三江水电开发股份有限公司	水保函〔2013〕35 号	2017-10-12	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。应加强水土保持设施管护，确保正常发挥水土保持作用。	2017 年 10 月 12 日水土保持设施通过验收。
5	青海海西花土沟民用机场项目	青海省机场建设指挥部	水保函〔2013〕315 号	2017-9-5	长江流域水土保持监测中心站	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。局部区域植物措施未实施。应加快实施植物措施，全面完成各项水土保持任务；按要求做好水土保持设施验收工作。	
6	青海省果洛民用机场项目	青海省机场建设指挥部	水保函〔2013〕456 号	2017-9-13	恩施土家族苗族自治州水土保持试验监测站	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。应全面完善各项水土保持措施，按要求做好水土保持设施验收工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
7	青海省贵德县拉西瓦灌溉工程	青海省贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局	水保函〔2014〕85 号	2017-9-11	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 10%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场未实施拦挡工程，已闭库弃渣场未整治；全线植物措施实施滞后；施工过程中拦挡、苫盖等临时防护措施落实不到位；新设弃渣场未履行变更手续。应抓紧整改，按设计完成弃渣场拦挡、截排水等措施，加快全线植物措施实施进度，全面落实拦挡、苫盖等临时防护措施；尽快履行弃渣场变更手续；依法缴纳水土保持补偿费。	
8	新建格尔木至库尔勒铁路（青海段）	青藏铁路公司格库铁路建设指挥部	水保函〔2014〕226 号	2017-9-6	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 65%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。施工便道局部有零星弃土，随意占压扰动；大乌斯明洞弃渣未堆放至指定位置；部分取土场整治措施滞后；路基工程区草方格、植物措施等实施进度滞后。应抓紧整改，加强施工管理，严格控制作业范围，杜绝随意堆弃，尽快清理零星弃土；彻底清理大乌斯明洞弃渣，并落实相应防治措施；加快取土场整治及全线草方格、植物措施等实施进度；尽快依法缴纳水土保持补偿费；切实规范水土保持监理工作。	
9	青海省黄河干流防洪工程	青海省黄河干流防洪工程建设局	水保函〔2015〕38 号	2017-9-12	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。施工作业范围控制不严格；临时防护措施落实不到位，植物措施实施滞后，局部区域成活率低。应抓紧整改，加强施工管理，严格控制作业范围；做好拦挡、苫盖及剥离草皮养护等临时防护措施；加快植物措施实施进度，对植物措施成活率低的区域进行补植补种。	
10	青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程	海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2015〕41 号	2017-9-14	青海锦川水土保持科技开发有限公司	主体工程完成 30%，水土保持工程措施完成 20%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场拦挡工程未实施，堆渣工艺不规范，形成高陡边坡，防治措施滞后；道路和料场防治区拦挡、截排水等临时防护措施不到位；新设弃渣场变更手续不完备；未足额缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，尽快完成弃渣场拦挡及削坡开级、截排水等防治措施，落实好道路和料场防治区的临时防护措施；抓紧履行弃渣场变更手续；足额缴纳水土保持补偿费；切实规范水土保持监理工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
11	黑河黄藏寺水利枢纽工程	黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理中心	水保函〔2015〕142 号	2017-6-22	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 15%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。未认真落实上年度检查意见。永久道路施工弃渣未堆放至规定的弃渣场，未采取拦挡措施，随意溜渣、损坏坡面植被现象严重；部分弃渣场未按要求及时修筑挡渣墙，未做到“先拦后弃”，临时排水、苫盖等防护措施不到位；多数扰动区未按要求做好表土和草皮的剥离和保护工作。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施；依法认真履行水土保持主体责任，采取有效措施加强施工管理。	
12	青海祁连民用机场项目	青海省机场建设指挥部祁连分部	水保函〔2015〕154 号	2017-6-23	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 45%，水土保持工程措施完成 45%，植物措施完成 45%。开展了水土保持监测和监理。部分落实了上年度检查意见。剥离表土和草皮未全面苫盖和保护；边坡截排水设施不完善；临时堆土未集中堆放，临时截排水设施不完善；苫盖、拦挡、排水等临时措施不到位。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施；加强施工管理，规范施工行为。	

剥离表土集中堆放和临时防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
13	青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程(青海段)	青藏铁路公司格拉段扩能改造工程建设指挥部	水保函〔2015〕342 号	2017-9-8	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成 65%，水土保持工程措施完成 50%，植物措施完成 25%。开展了水土保持监测和监理。雪水河取土场及部分站场水土保持措施不到位。应及时整治取土场并恢复植被；完善部分站场水土保持措施；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
14	青海省湟水北干渠扶贫灌溉二期工程	青海省引大济湟工程建设管理局	水保函〔2015〕459 号	2017-9-10	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程刚开工，水土保持措施基本未实施。委托了水土保持监测和监理。部分弃渣场未设置拦挡工程，施工中拦挡、苫盖等临时防护措施落实不到位。应加强施工管理，严格控制作业范围，严禁随意堆弃；抓紧完成弃渣场拦挡工程；加强拦挡、苫盖等临时防护措施；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
15	青海省引大济湟西干渠工程	青海省引大济湟工程建设管理局	水保函〔2015〕525 号	2017-9-10	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成 5%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施基本未实施。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场未实施拦挡工程；拦挡、苫盖等临时防护措施不到位；新设弃渣场未履行变更手续。应抓紧整改，严格落实弃渣场拦挡工程以及拦挡、苫盖等临时防护措施；及时履行新设弃渣场变更手续；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
16	陕甘宁盐环定扬黄续建工程（甘肃专用工程）	庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局	水保函〔2008〕496 号	2017-8-15	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。局部道路未布设排水措施，部分支管线植物措施不完善。应抓紧整改，对照水土保持方案查漏补缺，完善各项水土保持措施；尽快足额缴纳水土保持补偿费。	
17	新建铁路兰州至重庆线(甘肃段)	兰渝铁路有限责任公司	水保函〔2009〕78 号	2017-10-24	甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 97%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场设置在河道内但未征求河道主管部门意见；部分弃土弃渣场截排水、顺接及消能设施不完善，坡面侵蚀问题突出；部分弃渣场涉及安全稳定问题，未按要求开展安全稳定技术论证；取土场未按要求实施水土保持措施；植物措施实施普遍滞后，部分区域植物成活率不高。应抓紧整改，并对照水土保持方案开展全线排查，查漏补缺，切实落实各防治区水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费；按要求及时开展水土保持设施验收。	
18	甘肃省靖远县双永供水工程	靖远双永供水工程管理局	水保函〔2009〕464 号	2017-8-18	甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场渣面及渣体边坡截排水措施不完善；1 出 2 进隧洞口外河道内弃渣清理不彻底；2# 隧洞斜井周边边坡未布设水土保持措施；主管线区植物措施不完善。应抓紧整改，严格按设计尽快实施各项水土保持措施，进一步完善主管线区植物措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
19	华能甘肃能源开发有限公司核桃峪矿井及选煤厂	华能甘肃能源开发有限公司	水保函〔2010〕41 号	2017-8-14	甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。排矸场截排水、坡面整治等措施不到位；建设规模发生重大变化、新增排矸场，未履行水土保持方案变更手续。应抓紧完成副井工业场地北侧排矸场分级削坡、截排水等临时应急处理措施，消除安全隐患；完善矸体右侧场区内排水措施，尽快完成曹家山和马家咀排矸场截排水及拦挡措施；依法履行水土保持方案变更手续。	
20	新建铁路宝鸡至兰州客运专线（甘肃段）	兰新铁路甘青有限公司	水保函〔2010〕318 号	2017-10-22	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 95%。开展了水土保持设计、监测和监理。基本落实了上年度检查意见。个别弃渣场截排水、顺接、消能设施不到位；部分弃渣场坡面侵蚀问题较突出；个别弃渣场植物措施实施滞后，部分区域植物措施成活率不高。应抓紧整改，并对照水土保持方案开展全线排查，查漏补缺，切实完善各项水土保持措施；加强已建水土保持设施管护，及时修复水毁工程；依法缴纳水土保持补偿费；按要求及时开展水土保持设施验收。	
21	甘肃省甘南州临潭县引洮入潭工程	临潭县水务水电局	水保函〔2011〕146 号	2017-10-26	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。在水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场，未履行变更手续；1 号、2 号和 4 号弃渣场未实施拦挡、截排水、坡面防护和植物措施；3 号弃渣场部分边坡未按要求削坡，且部分边坡裸露，未及时落实植物措施；4 号弃渣场临近居民区，存在严重水土流失隐患；其他防治区水土保持措施落实不全面。应抓紧整改，依法履行弃渣场变更报批手续；做好弃渣场水土保持设计，并及时落实弃渣场各项水土保持措施；查漏补缺，切实完善各防治区水土保持措施；按要求开展水土保持设施验收。	

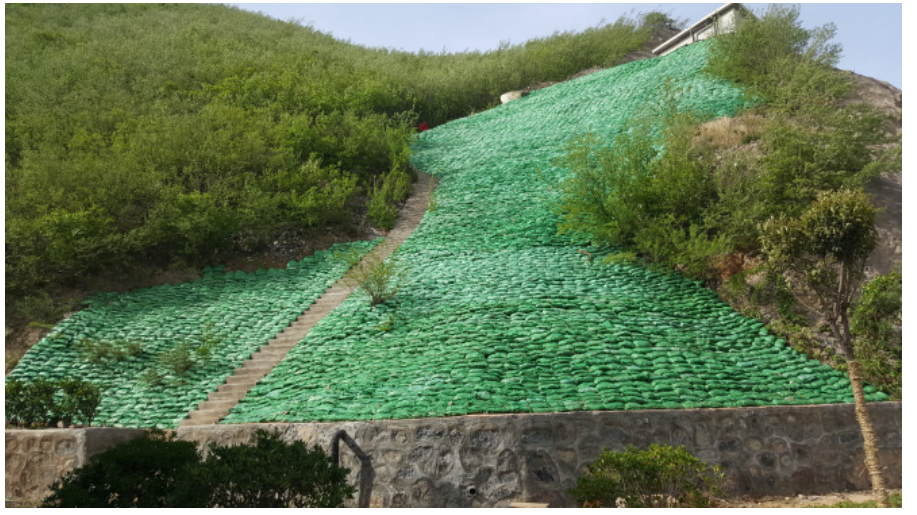

高陡边坡植生袋防护

道路边坡综合防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
22	甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程	甘肃省会宁引洮供水管理局	水保函〔2011〕328 号	2017–8–17	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场、高位水池及施工道路等区域整治不到位，管线区植物措施不完善。应抓紧整改，尽快完善各项水土保持措施；彻底清理 2 出 3 进隧洞口外河道内弃渣；尽快开展弃渣场水土保持设计，并按设计及时实施各项防治措施。	
23	世界银行贷款可持续发展农业项目（甘肃项目区）	甘肃省农业综合开发办公室	水保函〔2013〕69 号	2017–8–24	定西市水土保持科学研究所	主体工程完成 65%，水土保持工程措施完成 65%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测。临时堆土裸露时间长，渠道内沉积物较多，临时防护措施不完善。工程施工中应尽量减少扰动和堆土裸露时间，工程完工后及时进行回填和土地整治；进一步加强苫盖、拦挡等临时防护措施；及时清理渠道内淤积物；加强植物措施管护，适时补植补种。	
24	改建铁路干塘至武威南铁路增建二线（甘肃段）	兰州铁路局干塘至武威南第二线工程建设指挥部	水水保函〔2013〕181 号	2017–10–22		主体工程已完工，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 80%。未开展水土保持监测。基本未落实上年度检查意见。部分取土场边坡不符合设计要求，存在水土流失隐患；水土保持资料严重缺乏。应抓紧整改。对照水土保持方案开展全线排查，查漏补缺，全面完成水土保持任务；对照历年水土保持监督检查意见，逐项落实整改要求；依法落实水土保持监测主体责任，按规定及时报送监测成果；依法缴纳水土保持补偿费；按要求及时开展水土保持设施验收。	
25	750kV 太阳山～六盘山～平凉输变电工程（甘肃段）	国网甘肃省电力公司经济技术研究院	水保函〔2014〕300 号	2017–8–16	云南润滇节水技术推广咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 70%。开展了水土保持监测和监理。山丘区部分塔基拦挡和截排水措施不到位，排水未顺接至自然沟道；部分施工便道、塔基区植物措施不完善。应抓紧整改，尽快完善山丘区塔基、施工便道等区域各项水土保持措施，及时修复塔基及道路等区域水毁工程。	
26	甘肃省引洮供水二期工程	甘肃省水务投资有限责任公司	水保函〔2014〕424 号	2017–8–22	甘肃省水土保持工程咨询监理有限责任公司	主体工程完成 40%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场地点规模发生重大变化，未补充修改水土保持方案；随意弃土弃渣，且未采取防治措施；拦挡、截排水等临时防护措施不到位。应排查全线所有弃渣场，立即停止新增渣场弃渣，抓紧履行相关手续，未取得相关手续的应彻底清理全部弃渣；河道内及居民居住地、重要基础设施附近的弃渣，应尽快彻底清理，并恢复原地貌；完善弃渣场水土保持措施设计，并按设计落实各项水土保持措施；加强扰动区截排水、苫盖等临时防护措施；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
27	黄河干流甘肃段防洪治理工程	甘肃省水利厅水利管理局	水保函〔2015〕87 号	2017–8–20 2017–8–21	甘肃省水土保持工程咨询监理有限责任公司、黄河水土保持绥德治理监督局等	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 25%，植物措施完成 25%。开展了水土保持监测和监理。取土场随意取土，已形成高陡边坡，存在水土流失隐患。应加快水土保持措施实施进度；排查全线取土场，已形成高陡边坡的及时开展水土保持设计，并按设计开展整治；正在使用的取土场严格按照设计要求取土，取土后及时进行整治；加强拦挡、苫盖等临时防护措施；尽快履行水土保持方案变更手续。	
28	甘肃省武威市民勤县红崖山水库加高扩建工程	民勤县红崖山水库加高扩建工程建设管理处	水保函〔2015〕297 号	2017–8–19	云南今禹生态工程咨询有限公司	主体工程完成 75%，水土保持实施工程措施完成 75%，植物措施完成 12%。开展了水土保持监测和监理。植物措施实施进度滞后、成活率低，浸没防护区和沉沙池施工现场不够规整，部分施工区域临时措施不完善。应加快植物措施实施进度，加强植物措施管护；抓紧整治临时堆土，全面做好苫盖、洒水及拦挡等临时防护措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
29	银川至昆明国家高速公路（G85）彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段工程	甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	水保函〔2015〕343 号	2017-10-20		主体工程完成 18%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施完成 10%。未开展水土保持监测和监理。弃土弃渣场数量、位置发生较大变更，但未按要求及时履行变更报批手续；部分弃土弃渣场的堆渣方式不规范，削坡分阶及边坡防护措施滞后；施工中的表土剥离与存放保护，临时排水、苫盖等临时防护措施落实不全面。应抓紧整改，按限期完成弃土弃渣场变更报批工作；按照批复的水土保持方案和后续设计，严格落实各防治区水土保持措施；依法抓紧开展水土保持监测，及时报送监测季度报告；规范和强化水土保持监理，严格控制水土保持工程施工质量和进度；依法缴纳水土保持补偿费。	
30	新建铁路银川至西安线（甘肃段）	银西铁路有限公司	水保函〔2015〕441 号	2017-10-18	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 32%，水土保持工程措施完成 16%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场数量、位置发生较大变更，但未按要求及时履行变更报批手续；施工中的表土剥离与存放保护，以及临时排水、苫盖等临时防护措施落实不全面；部分弃土弃渣场堆渣方式不规范，防治措施不完善；施工便道修建中存在顺坡溜土溜渣现象；个别取土场边坡偏陡，未及时采取防护措施。应抓紧整改，按限期完成弃土弃渣场变更报批工作；严格按照水土保持方案和后续设计，落实好弃土弃渣场、取土场等各防治区水土保持措施；进一步加强施工管理，规范施工行为，严禁随意扩大施工扰动范围；进一步强化和规范水土保持监理，切实控制好水土保持工程施工质量和进度。	

格宾笼石岸坡防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
31	宁夏固原地区（宁夏中南部）城乡饮水安全水源工程	宁夏水务投资集团有限公司	水保函〔2011〕360 号	2017–9–9	宁夏回族自治区水土保持生态环境监测总站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 96%，植物措施完成 95%。开展了水土保持设计、监测和监理。基本落实了上年度检查意见。部分植物措施尚未实施，或实施的植物措施尚达不到验收标准；个别弃渣场边坡、施工道路遭水毁，有明显的水土流失问题；个别施工场地尚未清理、整治；水土保持资料不完善。应抓紧整改，全面落实水土保持措施；加强已建水土保持设施管护；做好相关资料的收集、整理和完善工作；按要求做好水土保持设施验收工作。	
32	西气东输三线中卫–靖边联络线工程（宁夏段）	中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司中靖项目部	水保函〔2013〕159 号	2017–7–12	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 40%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。管道穿越河沟区域岸（沟）、边坡整治不到位，管线区苫盖等临时防护措施不完善。应加强施工管理，严格控制施工作业带，严禁乱堆乱压；彻底整治岸（沟）边坡及河床，完善各项水土保持措施；及时回填管沟并进行植被恢复。	
33	750kV 太阳山～六盘山～平凉输变电工程（宁夏段）	国网宁夏电力公司	水保函〔2014〕300 号	2017–7–10	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。山丘区部分塔基排水及植物措施不完善，六盘山变电站外临建区零星堆土清理不彻底。应抓紧整改，对照水土保持方案查漏补缺，完善各项防治措施；按要求及时开展水土保持设施验收。	

道路排水顺接工程

煤矿厂区边坡综合防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
34	黄河宁夏河段二期防洪工程	宁夏黄河整治工程指挥部办公室	水保函〔2014〕401 号	2017-7-13	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程完成 65%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施完成 35%。开展了水土保持监测和监理。应加强施工管理，全面落实施工过程中的临时防护措施；彻底清理施工迹地并进行土地整治、恢复植被，加快植物措施实施进度；完善取料场的变更、移交等相关手续。	
35	宁夏积家井矿区宋新庄煤矿（含选煤厂）	中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	水保函〔2015〕252 号	2017-7-14	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监测和监理。主体工程停工。复工后，应对照水土保持方案，落实各项水土保持措施；加快植物措施实施进度，及时清理工业场地及周边临时堆土。	停工
36	新建铁路银川至西安线（银川至吴忠段）	银西铁路银川至吴忠客专工程建设指挥部	水保函〔2015〕441 号	2017-9-8	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成 92%，水土保持工程措施完成 30%，植物措施完成 10%。开展了水土保持监测和监理。基本未落实上年度检查意见。弃土弃渣场数量、位置发生较大变更，未按要求及时履行变更手续；部分已完成的弃土弃渣场顶面未及时平整，植物措施滞后；部分施工场地凌乱，临时堆土随意堆放，扰动面裸露，未采取有效的临时防护措施；水土保持监测和监理的作用未得到有效发挥。应抓紧整改；组织学习有关水土保持法规制度和水土保持方案，掌握工程建设水土流失防治要求；按照水土保持方案，严格落实各防治区水土保持措施；切实加强施工管理，严格控制施工扰动范围；按限期完成弃土弃渣场变更报批工作；进一步组织做好水土保持监测和监理工作。	
37	新建铁路银川至西安线（吴忠至甘宁界）	银西铁路有限公司	水保函〔2015〕441 号	2017-9-8	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 30%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场数量、位置发生较大变更，但未按要求及时履行变更手续；个别取土场存在边坡偏陡且未采取防护措施、未实施截排水措施、植物措施滞后等问题；个别施工场地临时堆土随意堆放，未采取临时防护措施。应抓紧整改；按限期完成弃土弃渣场变更报批工作；按照水土保持方案，严格落实各防治区水土保持措施；加强施工管理，落实好施工临时防护措施；强化和规范水土保持监理工作，切实控制好水土保持工程施工质量和进度。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
38	黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造一期工程	内蒙古河套灌区管理总局	水保函〔2001〕103 号	2017-9-19		主体工程完成 94%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监理，未开展水土保持监测。个别区域有零星弃土弃渣，部分施工道路扰动区域未整治。应尽快开展水土保持监测；抓紧清理零星弃土弃渣，整治部分施工道路扰动区域，加快植物措施实施进度。	
39	内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿及选煤厂工程	内蒙古珠江投资有限公司	水保函〔2006〕64 号 办水保函〔2015〕463 号	2017-7-4	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 35%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场拦挡、截排水及渣面整治等水土保持措施基本未实施，部分弃渣场存在水土流失隐患；铁路专用线施工便道两侧、风井场周边随意弃土弃渣，且未采取水土保持措施；工业场地部分区域植物措施实施进度滞后。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施，消除水土流失隐患；切实规范水土保持监测和监理工作。	

河道岸坡综合防治措施

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
40	新建铁路朔州至准格尔铁路工程	准朔铁路有限责任公司	水保函〔2006〕145 号	2017-7-6	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。基本未落实历年检查意见；弃渣场基本未采取防护措施，存在水土流失隐患；在方案确定的专门存放地以外违法大量弃渣，未履行相关变更手续；施工现场、施工便道存在乱堆乱弃现象，且未采取临时防护措施。应切实提高法律意识，重视水土保持工作，全面履行水土保持法定义务；加快弃渣场整治，落实各项防护措施；立即停止违法弃渣，抓紧完成违法弃渣的清理整治工作；核实弃渣场变更情况，履行变更手续；清理整治施工现场、施工便道两侧弃土，落实各项水土保持措施。	
41	神华集团塔然高勒矿井工程	神华集团杭锦能源有限责任公司	水保函〔2006〕343 号	2017-7-4	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。主体工程停工。复工后应及时告知当地水行政主管部门。	停工
42	鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟矿井及选煤厂	鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司	水保函〔2007〕275 号	2017-7-3	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 30%，水土保持工程措施完成 10%，植物措施完成 10%。开展了水土保持监测和监理。历年水土保持检查意见落实不到位；排矸场、工业场地位置及规模等发生重大变化，未履行变更手续；排矸场截排水及边坡防护措施未实施，存在一定水土流失隐患；工业场地边坡及排矸场道路两侧水土保持措施不完善，临时防护措施不到位，水土保持监测和监理工作不到位。应抓紧整改，尽快完善变更手续；严格按要求落实各防治区水土保持措施，加强拦挡、苫盖等临时防护措施；足额缴纳水土保持补偿费；切实规范水土保持监测和监理工作。	2017 年 9 月 15 日水利部以水许可决〔2017〕14 号批复方案变更

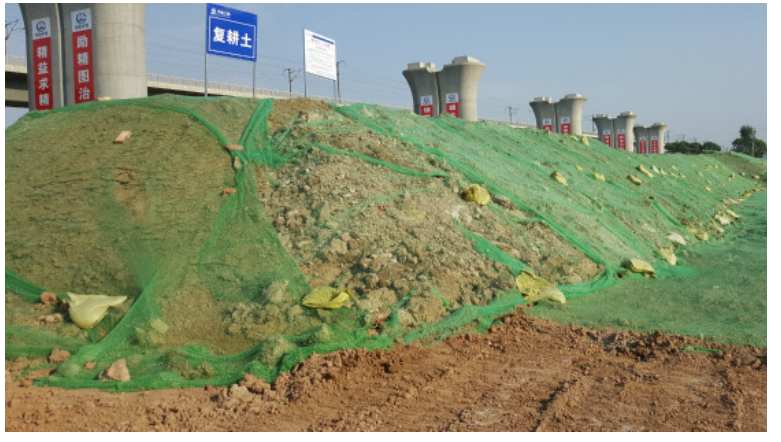

桥梁施工区表土剥离及临时苫盖措施

水库坝后施工区综合治理

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
43	中天合创能源有限责任公司门克庆矿井及选煤厂	中天合创能源有限责任公司	水保函〔2008〕356 号 内水保〔2017〕96 号	2017–9–14	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 97%。开展了水土保持监测和监理。工业场地、施工营地植物措施不完善。应尽快清理工业场地施工迹地，抓紧完善植物措施。	
44	黄河海勃湾水利枢纽工程	黄河海勃湾水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2009〕145 号	2017–9–16	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施已完成。应尽快按要求开展水土保持设施验收。	
45	新建铁路大准至朔黄铁路联络线工程（内蒙古段）	神华准池铁路有限责任公司	水保函〔2009〕395 号	2017–9–21	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场的地点和数量发生变化，未履行相关变更手续；部分弃渣场水土保持措施体系不完善。应尽快履行弃渣场变更手续，开展弃渣场防治体系设计，并按设计落实弃渣场等各防治分区水土保持措施。	
46	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号矿井及选煤厂	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	水保函〔2010〕142 号	2017–7–6	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。排矸场水土保持措施不到位，截排水设施未修建，存在一定水土流失隐患。应抓紧整改，优化排矸工艺，分级分阶堆矸，加快排矸场截排水等水土保持措施实施进度；查漏补缺，完善各防治区水土保持措施；加强已建水土保持设施管护。	
47	内蒙古上海庙矿区巴愣煤矿工程	鄂托克前旗恒源投资实业有限责任公司	水保函〔2010〕210 号	2017–9–12		主体工程停工。复工后应及时告知当地水行政主管部门；完善水土保持管理机构和制度；做好水土保持后续设计；尽快开展水土保持监测和监理工作。	停工
48	新建张家口至呼和浩特铁路（内蒙古段）	蒙冀铁路有限责任公司	水保函〔2010〕416 号	2017–7–11	中国水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 90%。开展了水土保持设计、监测和监理。较好地落实了上年度检查意见。工程已进入水土保持设施验收准备阶段。应抓紧开展各扰动区域植被恢复工作；对需移交的取、弃土场，明确管护责任，防止产生新的水土流失；进一步组织做好水土保持监测，按要求补充完善水土保持监测资料，及时报送监测季度报告；全面收集、整理和完善水土保持资料，按要求及时开展水土保持设施验收。	
49	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿井及选煤厂	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	水保函〔2011〕11 号	2017–9–15	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 92%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。未完全落实上年度检查意见；排矸场拦挡、排水设施不完善，排矸道路未及时整治，防治措施未实施；部分区域植物措施成活率低。应进一步重视水土保持工作，认真落实各级水行政主管部门监督检查意见，抓紧完善排矸场、排矸道路等各防治区水土保持措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
50	新建额济纳至哈密铁路（内蒙古段）	临策铁路有限责任公司	水保函〔2011〕41 号	2017-7-11	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 25%。开展了水土保持监测和监理。部分落实了上年度检查意见。应严格按照水土保持方案和历年监督检查意见，全面落实各项水土保持措施，尤其要抓紧开展各取土场的整治工作；落实水土保持监测主体责任，组织做好水土保持监测；补充完善水土保持监测资料，及时报送监测季度报告；按要求及时开展水土保持设施验收。	
51	内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂工程	内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司	水保函〔2011〕91 号	2017-7-14	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成 97%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 50%。开展了水土保持设计、监测和监理。认真落实了历年检查意见。运输道路、进场道路两侧部分风沙路段边坡沙障损毁，且沙障内植被成活率低，有裸露现象；部分区域临时堆土未采取有效苫盖、拦挡等临时防护措施；厂区内部分区域植物措施滞后；排矸场未建设。应抓紧整改，对照水土保持方案，全面落实各项水土保持措施；尽快开展排矸场建设，同时做好临时排土场内矸石堆放的临时防护措施；对存在重大变更情形的，及时按要求履行变更报批手续；按要求及时开展水土保持设施验收。	
52	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司马泰壕煤矿项目	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	水保函〔2011〕287 号	2017-8-23	中国水利水电科学研究院	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。工业场地植物措施不完善；部分地表裸露，存在零星弃土弃渣；临时弃土场拦挡、苫盖等临时防护措施不到位。应抓紧整改，尽快完善各项水土保持措施；查漏补缺，全面落实各防治区水土保持措施；按要求及时开展水土保持设施验收。	
53	乌审旗蒙格沁能源开发有限责任公司梅林庙煤矿	乌审旗蒙格沁能源开发有限责任公司	水保函〔2011〕356 号	2017-8-24		主体工程停工。复工后应及时告知当地水行政主管部门。	停工
54	大牛地气田（大 8、大 10、大 65 井区）天然气产能建设工程（内蒙古境内）	中国石油化工股份有限公司华北分公司	水保函〔2012〕371 号	2017-7-16	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成 99%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。部分落实了上年度检查意见。部分井场植物措施不到位，成活率低，存在大面积地表裸露现象；部分扰动区域施工随意性较大，存在零星堆土或者超范围扰动现象；站场周边和其它一些施工扰动区仍有大面积裸露地表未恢复植被；部分进场道路未按要求进行硬化；个别区域水蚀现象明显。应抓紧整改，严格按照水土保持方案，全面落实各项防治措施，尤其要加强植物措施建设；充分发挥水土保持监测和监理的作用；按要求及时开展水土保持设施验收。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
55	石拉乌素矿井及选煤厂工程	内蒙古昊盛煤业有限公司	水保函〔2014〕46 号	2017-8-21	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。临时排矸场未设置水土保持防护措施；工业场地西北侧大量弃渣，未采取临时防护措施；进场道路两侧部分地表裸露，水土保持措施未实施。应加强临时排矸场管理，规范排矸工艺，落实好拦挡、苫盖等临时防护措施；尽快清理整治工业场地西北侧弃渣；抓紧落实进场道路沿线裸露地表水土保持措施。	
56	大牛地气田大 8- 大 98 井区天然气开发项目（内蒙古境内）	中国石油化工股份有限公司华北分公司	水保函〔2014〕66 号	2017-7-16	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程完成 99%，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。部分落实了上年度检查意见。部分井场植物措施不到位，成活率低，存在大面积地表裸露现象；部分扰动区域施工随意性较大，存在零星堆土或者超范围扰动现象；站场周边和其它一些施工扰动区仍有大面积裸露地表未恢复植被；部分进场道路未按要求进行硬化；个别区域水蚀现象明显。应抓紧整改，严格按照水土保持方案，全面落实各项防治措施，尤其要加强植物措施建设；充分发挥水土保持监测和监理的作用，积极推动水土保持设施验收。	

弃土场防治（初期）

弃土场防治（后期）

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
57	内蒙古自治区神东矿区东胜区转龙湾煤矿	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	水保函〔2014〕87 号	2017-8-22	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。排矸道路、风井场道路两侧和风井场地围墙外侧存在乱倒乱弃现象，截排水设施不完善；工业场地边坡、风井场地水土保持措施不完善；排矸场位置发生变化，未履行相关变更手续。应抓紧清理整治排矸道路、风井场道路两侧和风井场地围墙外侧弃土弃渣，及时落实截排水设施，尽快完善各项水土保持措施；抓紧履行排矸场相关变更手续。	
58	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程(内蒙古段)	蒙西华中铁路股份有限公司	水保函〔2014〕136 号	2017-7-18	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 55%，水土保持工程措施完成 35%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测。路基工程临时防护措施不到位；部分施工便道两侧临时堆土未及时清运或采取有效防护措施；部分取土场植物措施滞后；部分扰动边坡未及时整治；未按规定开展水土保持监理。应抓紧整改。对新设弃土弃渣场未履行变更报批手续前，严禁弃土弃渣；严格落实取土场、路基工程、施工便道等各防治区水土保持措施；进一步规范和强化水土保持监理工作，发挥监理作用；依法缴纳水土保持补偿费。	
59	内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂	杭锦旗西部能源开发有限公司	水保函〔2014〕256 号	2017-7-7	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。排矸场防护措施不到位，风井场地、工业场地北侧、排矸道路连接线边坡水土保持措施滞后，工业场地植物措施不完善。应加快拦矸坝建设进度，优化堆矸工艺，分级分阶堆矸；抓紧完善排矸场、风井场地、工业场地北侧、排矸道路连接线等各项水土保持措施；按要求及时开展水土保持设施验收。	
60	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿及选煤厂工程	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	水保函〔2014〕380 号	2017-7-6	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。排矸场截排水设施不完善，进场道路东侧施工营地未清理整治。应抓紧整改，切实完善各项水土保持措施；按要求及时开展水土保持设施验收。	2017 年 9 月 23 日水土保持设施通过水利部验收
61	晋蒙黄河大桥工程	灵河高速公路（神河段）建设管理处	水保函〔2014〕435 号	2017-7-5	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 70%。开展了水土保持监测和监理。取土场边坡整治不到位，临河桥墩周边局部区域植物措施不完善。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
62	黄河内蒙古段二期防洪工程	内蒙古水务投资（集团）有限公司内蒙古黄河防洪工程建设管理局	水保函〔2015〕130 号	2017-9-18	中国水利水电科学研究院	主体工程完成 58%，水土保持工程措施完成 58%，植物措施完成 35%。开展了水土保持监测和监理。部分施工现场超出防治责任范围，植物措施实施进度滞后。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；尽快完善水土保持后续设计；加强施工组织管理，严格控制作业范围。	
63	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司长城五	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	水保函〔2015〕249 号	2017-9-12	水利部牧区水利科学研究所	主体工程停工。复工后应及时告知当地水行政主管部门。	停工
64	新矿内蒙古能源有限责任公司长城三号矿井及选煤厂项目	新矿内蒙古能源有限责任公司	水保函〔2015〕255 号	2017-9-12	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。堆土场拦挡、截排水措施滞后，工业场地植物措施不完善。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施；按要求及时开展水土保持设施验收。	
65	陕京四线输气管道工程（内蒙古段）	中石油北京天然气管道有限公司	水保函〔2016〕348 号	2017-7-13	中国水利水电科学研究院	主体工程完成 68%，水土保持工程措施完成 28%，植物措施尚未实施。开展了水土保持监测和监理。部分管沟开挖、穿跨越工程存在超范围扰动现象；大部分施工扰动区临时防护措施不到位；部分施工区域临时堆土未及时清理或采取临时防护措施；多数已完工区域，未及时恢复植被；未按要求填报水土保持监测季度报告。应抓紧整改。认真学习有关法律法规和水土保持方案，掌握水土流失防治要求；严格落实各项水土保持措施，特别是施工中的苫盖、拦挡、排水等临时防护措施，加快实施植物措施；加强施工管理，严格控制施工扰动范围；按要求补充完善水土保持监测资料，按时报送监测季度报告；明确料场水土流失防治责任，并按要求向所在地水行政主管部门备案。	
66	黄陵－韩城－侯马铁路（陕西段）	西安铁路局第三工程指挥部	水保函〔2010〕80 号	2017-8-29	陕西省水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 90%。开展了水土保持设计、监测和监理。基本落实了上年度检查意见。部分弃渣场边坡偏陡，截排水、消能、顺接措施不完善，部分排水沟有水毁现象；部分区域植物措施实施滞后，已实施的植物措施成活率偏低；个别取土场边界不规整，削坡不到位。应抓紧整改，对照水土保持方案和后续设计，严格落实各项水土保持措施；全面收集、整理和完善水土保持资料，按要求及时开展水土保持设施验收。	
67	新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	水保函〔2010〕169 号	2017-7-25	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。隧道洞口、部分桥梁下方、施工道路及沿线河道随意堆放的弃渣未彻底清理。应抓紧整改，尽快按要求清理弃渣和建筑垃圾，按限期完成桃园 1 号弃渣场超设计容量的弃渣清理；按设计落实弃渣场削坡开级、渣体平整及截排水等工程措施；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
68	宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程	西安铁路局第二指挥部	水保函〔2010〕249 号	2017-7-26	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。新杨家沟隧道出口弃渣场整治不彻底，未设置拦挡和截排水设施；弃渣场植物措施实施普遍滞后；部分施工道路整治不到位。应抓紧整改，按设计全面落实各项水土保持措施；按要求及时开展水土保持设施验收。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
69	新建铁路宝鸡至兰州客运专线（陕西段）	西兰铁路客运专线陕西有限责任公司	水保函〔2010〕318 号	2017-8-30	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 94%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。较好地落实了上年度检查意见。部分弃渣场水土保持措施不完善；个别弃渣场防治措施严重滞后；部分弃渣场挡墙或排水沟存在损毁现象。应抓紧整改，尽快完善各项水土保持措施；按要求做好弃渣场的稳定性评估；对弃渣场涉及行洪安全的，应组织做好防洪影响评价；按要求及时开展水土保持设施验收。	

引水干渠弃渣场及两岸植树种草

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
70	陕西神延煤炭有限责任公司榆神矿区西湾露天煤矿	陕西神延煤炭有限责任公司	水保函〔2011〕307 号	2017-7-26	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。排土场植物措施相对滞后；生产道路两侧存在零星弃渣；场区及排土场截排水设施不完善，临时防护措施不到位。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；切实加强和完善临时防护措施；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	2017 年 9 月 22 日水土保持设施通过陕西省水利厅验收。
71	陕西省引汉济渭工程（黄河流域段）	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	水保函〔2012〕128 号	2017-8-31	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成 78%，水土保持工程措施完成 75%，植物措施完成 30%。开展了水土保持设计、监测和监理。基本落实了上年度检查意见。施工中苫盖、排水等临时防护措施不全面；部分已停止扰动区域防治措施实施不及时；植物措施整体滞后。应抓紧整改，及时落实各项防治措施；涉及占用大沟道一侧弃渣的，应及时做好洪水影响评价；按要求落实道路边坡削坡、拦挡、规整和坡面防护措施；尽快完善道路排水系统，确保顺接至自然沟道。	
72	西气东输三线中卫－靖边联络线工程（陕西段）	中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司中靖项目部	水保函〔2013〕159 号	2017-7-29	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 30%，植物措施完成 10%。开展了水土保持监测和监理。表土剥离措施实施不全面；拦挡、苫盖等临时防护措施落实不到位；局部管道作业带管沟回填、平整不及时。应加强施工管理，严格控制施工作业范围，禁止随意扰动破坏；优化施工工艺，合理安排工序，有序堆放，及时回填；施工中切实做好表土剥离和存放，全面落实拦挡、苫盖等临时防护措施；及时植树种草恢复植被。	
73	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程（陕西段）	蒙西华中铁路股份有限公司	水保函〔2014〕136 号	2017-9-3	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 42%，植物措施完成 35%。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场数量、位置发生较大变更，未按要求及时履行变更手续；弃渣场水土保持措施不完善；部分取土场不符合水土保持要求；个别施工便道存在顺坡溜渣问题。应抓紧整改，逐项落实各弃土弃渣场、取土场、施工道路等防治区水土保持措施；进一步履行好移交工程的水土流失防治主体责任；落实水土保持设施管护责任；进一步发挥水土保持监测的技术支撑作用；规范和加强水土保持监理工作，切实控制好水土保持工程施工质量和进度。	
74	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司巴拉素矿井及选煤厂	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	水保函〔2014〕156 号	2017-9-12		主体工程完成 5%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 5%。未开展水土保持后续设计及监测、监理。场外边坡水土保持防护措施不完善，工业场地截排水设施实施进度滞后，水土保持临时防护措施不到位。应抓紧整改，按限期完成水土保持后续设计，并按设计及时落实各项水土保持措施；全面加强水土保持临时防护措施；尽快开展水土保持监测和监理工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
75	陕西榆神矿区三期规划区小保当一号煤矿	陕西小保当矿业有限公司	水保函〔2014〕272 号	2017-7-26	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程完成 30%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。工业场地、风井场地施工现场管理混乱，乱堆乱弃严重，临时防护措施不完善，已出现水土流失问题；炸药库周边截排水设施不完善，进场道路边坡防护措施不到位。应进一步重视水土保持工作，加强施工管理，严格控制作业范围；抓紧完成工业场地、风井场地临时弃土的清理整治；全面加强临时防护措施；完善炸药库周边截排水设施，落实进场道路边坡防护措施。	
76	陕西榆神矿区曹家滩煤矿	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	水保函〔2014〕366 号	2017-7-27	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 30%，水土保持工程措施完成 30%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监测和监理。工业场地随意堆土未及时进行整治，工业场地、场外道路施工过程中基本未采取临时防护措施。应加强施工管理，严格控制扰动范围，严禁乱堆乱弃；尽快清理整治工业场地临时堆土，加强工业场地、场外道路等施工过程中的临时防护措施；核实工业场地占地面积及项目防治责任范围变化情况，按要求履行相关手续。	

隧道弃渣场综合防治

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
77	榆横（靖边）~潍坊1000kV 交流输变电工程（陕西段）	国网陕西省电力公司	水保函〔2014〕420 号	2017-9-4	长江水利委员会长江科学院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 91%，植物措施完成 88%。开展了水土保持监测和监理。部分山丘区塔基边坡、施工道路水土流失问题严重；部分塔基未及时种植灌草，或种植的灌草成活率、覆盖率低；一些施工扰动区未及时落实水土保持措施。应抓紧整改，优化设计，落实山丘区塔基的截排水、挖填边坡拦挡和护坡等措施；抓紧做好各扰动区的清理平整，加强灌草植被恢复；做好相关资料的收集、整理和完善工作；按要求开展水土保持设施验收。	
78	永陇矿区麟游区园子沟矿井及选煤厂建设项目 (8.00Mt/a)	陕西麟北煤业开发有限责任公司	水保函〔2015〕199 号	2017-7-27	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 40%，植物措施完成 40%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持后续设计。矸石周转场截排水设施不完善，一级平台植物措施滞后，二级平台边坡未整治；排矸道路两侧有零星弃土；工业场区施工过程中洒水、苫盖等临时防护措施不到位。应抓紧整改，尽快完成水土保持后续设计，并按设计抓紧落实矸石周转场、排矸道路、工业厂区等防治区水土保持措施；全面加强施工过程中洒水、苫盖等临时防护措施。	
79	新建铁路银川至西安线（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	水保函〔2015〕441 号	2017-9-2	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程完成 20%，水土保持工程措施完成 10%，植物措施基本未实施。开展了水土保持监测和监理。未落实上年度检查意见。新设弃渣场未依法履行变更手续；存在多处高陡、松散、裸露边坡，未落实水土流失防治措施；施工中的临时防护措施落实不到位；部分弃渣场未落实任何水土保持措施。应抓紧整改，按限期完成弃土弃渣场变更报批工作；严格落实弃土弃渣场、取土场等各防治区水土保持措施；加强施工管理，全面落实表土剥离及临时堆土的集中堆放、苫盖、拦挡、排水等临时防护措施；及时修补维护已损坏水土保持设施；进一步组织做好水土保持监测和监理工作，按规定及时报送监测季度报告。	
80	陕京四线输气管道工程（陕西段）	中石油北京天燃气管道有限公司	水保函〔2016〕348 号	2017-9-5	中国水利水电科学研究院	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 46%，植物措施尚未实施。开展了水土保持监测和监理。大部分施工扰动区临时防护措施不全面；管沟开挖过程中未实施表土剥离，开挖土未按要求分层堆放，且堆放不规整；一些施工扰动区存在随意乱堆乱放现象，未按要求及时落实水土保持措施；水土保持监测和监理未有效发挥作用。应抓紧整改，组织学习有关水土保持法规制度和水土保持方案，切实依法履行水土保持主体责任；加强施工管理，严格控制施工扰动范围；按要求切实做好施工中的表土剥离及临时堆土的苫盖、拦挡及排水等各项临时防护措施；进一步加强和规范水土保持监测，按要求及时报送监测季度报告；进一步加强水土保持监理，切实控制好水土保持工程施工质量和进度，并做好工程质量评定等工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
81	新建山西中南部铁路通道（山西段）	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	水保函〔2010〕303 号	2017-7-14	黄河水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 95%。开展了水土保持设计、监测和监理。未能全面落实以往检查意见。弃土弃渣场、取土场等防治区仍达不到水土保持设施验收要求。应抓紧整改，对照水土保持方案，逐项做好各弃土弃渣场和取土场的整改工作，全面落实水土保持措施；依法完善水土保持变更手续；对在水土保持方案确定的专门存放地之外新设的弃土弃渣场，均应征得当地水行政主管部门的同意，并应有经铁路主管部门批准的水土保持设计；进一步履行好移交工程的水土流失防治主体责任，加强水土保持设施管护；按要求做好水土保持设施验收工作。	
82	新建大同至西安铁路（太原至原平段）	大西铁路客运专线有限责任公司	水保函〔2011〕70 号	2017-6-28 2017-6-29	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场的地点、规模发生变化，未履行相关变更手续；部分弃土弃渣场的防治措施体系不完善。应抓紧整改，尽快履行弃土弃渣场变更手续；切实完善弃土弃渣场防治措施体系；加强水土保持设施管护。	
83	山西柳林黄河公路大桥工程	山西凌志能源投资集团有限公司	水保函〔2012〕224 号	2017-6-27	山西宏志环境工程咨询有限公司	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 10%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持后续设计。水土保持措施实施严重滞后；施工现场比较零乱，临时防护措施不到位；水土保持监测和监理工作不规范。应尽快开展水土保持后续设计；加快水土保持措施实施进度；加强施工管理，及时清理施工现场零星弃土弃渣；进一步做好洒水、苫盖和拦挡等临时防护措施；切实规范水土保持监测和监理工作。	
84	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程(山西段)	蒙西华中铁路股份有限公司	水保函〔2014〕136 号	2017-7-16	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 71%，水土保持工程措施完成 65%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。未严格按照上年度检查意见要求，在限定期限内完成弃渣场变更报批工作，且继续在水土保持方案确定的弃渣场以外新设的弃渣场弃土弃渣；各弃土弃渣场、取土场、施工道路等防治区水土保持措施不完善；未按要求开展水土保持监理工作。应抓紧整改，尽快开展弃渣场变更报批工作，对工程全线未履行变更手续的新设弃渣场，应立即全面停止弃渣；按要求逐项落实各防治区水土保持措施；进一步规范和强化水土保持监理工作，有效发挥监理作用；根据水土保持工程实际，及时做好有关水土保持设计的变更或补充工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
85	山西运城至河南灵宝高速公路运宝黄河大桥（山西段）	山西路桥集团运宝黄河大桥建设管理有限公司	水保函〔2014〕329 号	2017–7–15	山西省交通环境保护中心站	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。新设弃渣场未依法履行变更手续；未全面落实水土流失防治措施，原弃渣场内已堆放部分弃渣未及时开展治理；新设的弃渣场无水土保持设计，堆放方式和拦挡措施不符合水土保持要求，无排水设施，边坡未实施护坡措施；施工道路及其周边排水系统不完善，有随意弃土弃渣和倾倒垃圾现象；已剥离表土集中堆放区拦挡措施不完善，取土利用后未及时修整裸露面并实施临时苫盖；桥头施工区存在随意堆土现象，排水措施不完善；水土保持监理工作不规范，监理人员存在冒名顶替现象。应抓紧整改，按要求履行弃渣场变更手续；抓紧落实各项水土保持措施；对有关水土保持监理人员进行处理，切实规范和强化水土保持监理工作。	
86	榆横（靖边）~潍坊 1000kV 交流输变电工程（山西段）	国网山西省电力公司	水保函〔2014〕420 号	2017–7–12	长江水利委员会长江科学院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 51%，植物措施完成 86%。开展了水土保持监测和监理。多数山丘区坡地塔基、牵张场和施工道路未按规定开展水土保持设计，施工过程中未认真落实表土剥离和边坡拦挡等措施；部分塔基施工后未实施截排水、拦挡及护坡等措施；未及时开展施工区清理平整和松土整地，未人工种植灌草或种植的灌草成活率、覆盖率低。应抓紧整改，进一步提高认识，强化管理，落实责任，切实做好水土保持组织实施工作；抓紧开展全线排查，查漏补缺，加快落实各项水土保持措施；进一步建立健全水土保持工作管理制度，加强水土保持设计，做好水土保持与主体工程的一体化同步管理；重视和落实水土保持监测和监理意见；按要求及时开展水土保持设施验收。	

弃土场采用工程拦挡、削坡开阶、边坡防护、排水及渣面植草等措施综合防治水土流失

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
87	上海庙～山东±800kV 特高压直流输电工程（山西段）	国网山西省电力公司	水保函〔2015〕104 号	2017-7-12	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。多数山丘区坡地塔基、牵张场和施工道路未按规定开展水土保持设计，施工过程中未认真落实表土剥离和边坡拦挡等措施；部分塔基施工后未实施截排水、拦挡及护坡等措施，未及时开展施工区清理平整和松土整地，未人工种植灌草或种植的灌草成活率、覆盖率低。应抓紧整改，提高认识，强化管理，落实责任，切实做好水土保持组织实施工作；抓紧开展全线排查，查漏补缺，严格按照水土保持方案落实各项水土保持措施；加强和规范水土保持监测工作，按规定及时报送水土保持监测季度报告；建立健全水土保持工作管理制度，加强水土保持设计和监理工作，确保各项水土保持工作落到实处；按要求及时开展水土保持设施验收。	
88	新建太原至焦作城际铁路（山西段）	大西铁路客运专线有限责任公司	水保函〔2015〕572 号	2017-7-12	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 19%，水土保持工程措施完成 8%，植物措施完成 3%。开展了水土保持监测和监理。部分弃土弃渣场渣面设计的堆放形式不符合水土保持要求；部分弃土弃渣场的边坡坡度和分级高度不符合设计要求，堆渣方式不规范，且未落实边坡防护措施；部分弃渣场未按设计修建挡墙、盲沟，未做到“先拦后弃”，或挡墙建设标准不符合要求；部分弃渣场、施工道路、施工场地的临时截排水措施不到位，多数临时排水沟未采取防护措施；部分弃土场和施工区域完工后未及时落实植物措施；部分施工区临时堆土或扰动松散面的临时苫盖、排水、拦挡等防护措施不全面。应抓紧整改，逐项落实各弃土弃渣场、施工道路等防治区水土保持措施；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
89	沁河下游河道治理工程	河南黄河河务局工程建设中心	水保函〔2014〕131 号	2017-6-7	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成 40%，水土保持工程措施完成 20%，植物措施完成 2%。开展了水土保持监测和监理。取土行为不规范，一些取土场边界不规整；部分剥离表土堆放凌乱，苫盖不完全；部分取土完毕的取土场尚未进行整治；部分施工道路未按要求实施临时排水措施，或临时排水设施不完善；部分施工场地较为凌乱，临时堆土堆放不规整，有些堆土未苫盖或苫盖不全面；部分施工作业面临时拦挡措施不到位。应抓紧整改，组织各参建单位进一步学习水土保持法律法规，掌握水土保持方案要求，明确任务，落实责任；抓紧按照水土保持方案，严格落实各项水土保持措施；进一步组织做好水土保持监测和监理工作，切实发挥其技术支撑作用。	
90	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程(河南段)	蒙西华中铁路股份有限公司	水保函〔2014〕136 号	2017-6-9	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 56%，植物措施完成 51%。开展了水土保持监测。未严格按照上年度检查意见要求，在限定期限内完成弃渣场变更报批工作，且继续在新设弃渣场弃土弃渣；在灞底河河道范围内违规新设弃渣场；个别弃渣场的护坡、排水措施不完善；部分施工道路、施工场地的临时排水不完善；部分桥梁施工区临时堆土或松散地表苫盖不全面；部分完工区域未及时落实植物措施；未按要求开展水土保持监理工作。应抓紧整改，严格按要求开展弃渣场变更报批工作，未履行变更手续的新设弃渣场，依法立即停止弃渣；全面做好工程沿线河道范围内的弃渣清理，严禁在河道范围内新设弃渣场；对照水土保持方案，查漏补缺，抓紧完善各防治区水土保持措施；按要求进一步规范和强化水土保持监理工作，发挥监理作用；全面规范工程建设中水土保持资料的收集、整理和归档工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
91	黄河下游防洪工程（河南段）	河南黄河河务局工程建设中心	水保函〔2015〕102 号	2017-6-6	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成 38%，水土保持工程措施完成 35%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监测和监理。较好地落实了上年度检查意见。部分已完工区域植物措施滞后或不达标；部分施工道路临时排水不完善，形成的边坡松散裸露，未进行有效防治；金沟取土场未按要求进行削坡开级；水土保持监理工作不规范。应抓紧整改，对照水土保持方案，全面落实各项水土保持措施；做好金沟取土场水土保持设计并抓紧实施；进一步规范和强化水土保持监测和监理；按要求认真做好水土保持资料的收集、整理和归档工作。	
92	新建山西中南部铁路通道（山东段）	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	水保函〔2010〕303 号	2017-5-25	黄河水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场位置发生变更，未按要求履行手续；未足额缴纳水土保持补偿费；未提供水土保持监理工作资料、单元工程质量评定资料、分部工程和单位工程验收资料等。应抓紧整改，按限期完善弃渣场变更报批手续；对弃渣场涉及稳定安全问题的，抓紧组织完成相应的技术论证工作；抓紧足额缴纳水土保持补偿费；加强已建水土保持设施管护；抓紧组织做好水土保持资料的收集、整理和归档工作，按要求及时开展水土保持设施验收。	

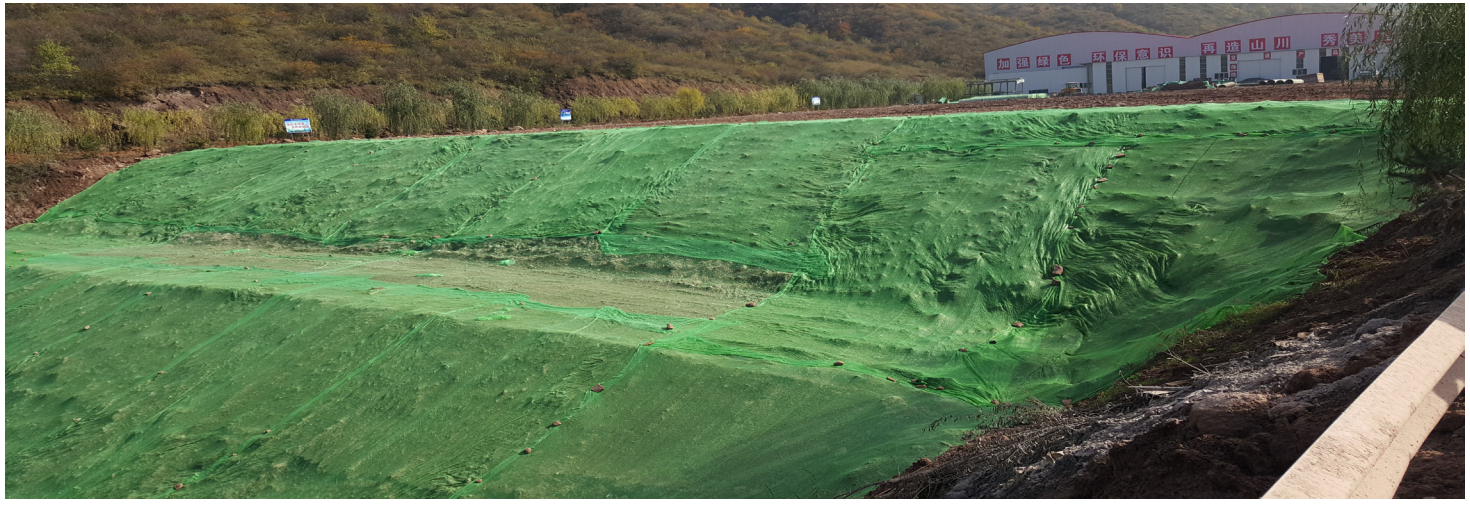

弃渣场削坡分级、平整及临时苫盖防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
93	新建铁路石家庄至济南客运专线	石济铁路客运专线有限公司	水保函〔2010〕322 号	2017-5-25	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 39%。开展了水土保持设计、监测和监理。新设弃渣场未履行变更手续，其中有 4 个新增弃土场设在黄河河道管理范围内，不符合有关规定；未认真落实水土保持方案确定的各项防治措施；小清河跨越工程施工中，临时堆土随意堆放，部分直接堆入河道，且无挡护措施；多数弃土场未开展水土保持设计，未实施水土保持措施；路基、施工便道等防治区水土保持临时措施和工程措施不完善。应抓紧整改，完善新设弃土场的变更手续，否则限期完成清理；在黄河河道管理范围内的弃土场，须征得河道主管部门的批准，否则予以清理；抓紧开展弃土场水土保持设计，落实水土保持措施；对照水土保持方案，开展全线排查，按限期列出问题清单并制定相应整改计划，按计划落实各项水土保持措施；加强和规范水土保持监理工作，严把水土保持工程质量关。	
94	黄河下游防洪工程（山东段）	山东黄河河务局工程建设中心	水保函〔2015〕102 号	2017-5-24	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成 29%，水土保持工程措施完成 29%，植物措施完成 3%。开展了水土保持设计、监测和监理。基本落实了上年度检查意见。部分施工现场剥离表土临时堆放不符合要求，临时防护措施不全面；个别施工现场凌乱，临时堆土未按要求集中堆放，且未落实临时防护措施；个别施工道路临时排水设施未实施；水土保持监理的作用未能有效发挥。应抓紧整改，对照水土保持方案，全面落实施工过程中的临时防护措施；做好已实施水土保持措施管护，及时修复水（风）毁工程；进一步规范和强化水土保持监理，并做好水土保持资料的收集、整理和归档工作。	

隧道弃渣防治与造地结合

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
95	新疆塔里木河流域近期治理工程大西海子水库退出配套子项目恰拉水库扩建工程	新疆生产建设兵团农二师恰拉水库改扩建工程建设管理局	水保函〔2007〕30 号	2017-9-29		主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。应完善各防治区水土保持措施；尽快做好已损毁水土保持措施的修复工作；加强已建植物措施管护；尽快按要求完成水土保持设施验收。	
96	新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线（新疆段）	兰新铁路新疆有限公司	水保函〔2010〕308 号	2017-10-18	北京交通大学	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理。较好地落实了上年度检查意见。应对照水土保持方案，查漏补缺，全面落实水土保持措施；部分桥梁、涵洞下游冲刷现象严重，应抓紧采取有效措施，防治水土流失；按要求补充完善水土保持监测资料，及时报送监测季度报告；组织水土保持监理等相关单位，做好水土保持工程质量评定；抓紧收集、整理和完善水土保持资料，按要求及时开展水土保持设施验收。	
97	新疆克孜河卡拉贝利水利枢纽工程	新疆卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2012〕30 号	2017-10-19	新疆绿疆源生态工程咨询有限责任公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 40%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。部分落实了上年度检查意见。部分道路边坡有水蚀现象，部分路段排水设施淤积堵塞严重；1 号渣场挡渣墙建设滞后，渣场边坡不规整，渣面未平整；C3 料场边坡不规整，坡度不符合要求；施工区域临时堆土堆渣未采取有效临时防护措施；水土保持监测和监理工作滞后。应抓紧整改，按照水土保持方案和后续设计，严格落实各项水土保持措施；落实水土保持监测、监理提出的整改意见；水土保持监测和监理单位要进一步明确要求，认真把关，确保各项水土保持措施落实到位；依法缴纳水土保持补偿费。	
98	新疆吉音水利枢纽工程	新疆吉音水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2012〕183 号	2017-9-27	新疆水利水电科学研究院	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场整治不到位，取料场及道路等区域边坡防护措施不完善。应抓紧整改，尽快完善弃渣场拦挡、截排水等措施；做好取土料场、道路及生产生活区周边等扰动边坡整治；加快植物措施实施进度；做好临时道路及临建迹地的恢复整治；切实规范和加强水土保持监测和监理工作。	
99	国网能源新疆准东煤电有限公司准东煤田大井矿区二号矿井及选煤厂	国网能源新疆准东煤电有限公司	水保函〔2012〕246 号	2017-9-22		主体工程完成 50%，水土保持工程措施完成 40%，植物措施完成 40%。尚未开展水土保持监测和监理。主体工程停工。复工后应及时告知地方水行政主管部门；抓紧开展水土保持监测和监理工作。	停工

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情	备　注
100	新疆叶尔羌河阿尔塔什水利枢纽工程	新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	水保函〔2012〕289 号	2017-9-28	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成 50%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场未设置拦挡措施；存在向河道内弃渣问题；施工道路边坡拦护措施不到位，顺坡随意弃土弃渣。应加强施工管理，严禁随意扩大扰动范围和乱堆乱弃；立即停止向河道内弃渣，尽快彻底清理河道内所有弃渣；方案确定的弃渣场按设计尽快实施拦挡和整治措施；对地点和规模发生变更的弃渣场，应及时做好临时拦护措施，并抓紧完成变更手续；完善施工道路边坡拦挡和防护措施；全面加强水土保持临时防护措施。	
101	新疆且末民用机场迁建项目	且末县新昆仑国有资产经营有限责任公司	水保函〔2013〕7 号	2017-9-29	新疆水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。植物措施实施进度滞后。应适时完成飞行区植物措施，完善各防治区水土保持措施；加强已建水土保持设施管护；尽快履行水土保持方案变更手续。	
102	世界银行贷款可持续发展农业项目（新疆项目区）	新疆维吾尔自治区农业综合开发领导小组办公室	水保函〔2013〕69 号	2017-9-27	新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测。临时堆土裸露时间长，表土剥离不到位。应加强施工管理，严格控制渠系开挖扰动范围；合理安排施工工序，尽量减少堆土裸露时间；施工结束后应及时进行土地整治；做好项目建设中表土剥离和利用工作；加强已建防护林网管护，及时补植补种。	

弃渣场挡墙、排洪沟及边坡植物措施

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情	备　注
103	新疆西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿一期工程	新疆天池能源有限责任公司	水保函〔2014〕71 号	2017-9-22	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 65%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。排土场拦挡和边坡整治措施不到位；挡水坝未按设计要求实施；植物措施实施进度滞后；新增排土场未履行水土保持方案变更手续。应抓紧整改，严格按设计要求落实和完善各项水土保持措施；切实规范和加强水土保持监测和监理工作；尽快完成水土保持方案变更手续。	
104	新建格尔木至库尔勒铁路（新疆段）	乌鲁木齐铁路局格库铁路新疆建设指挥部	水保函〔2014〕226 号	2017-9-25	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 35%，水土保持工程措施完成 10%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场顺坡随意弃渣，且未设置拦挡措施；取土场整治不到位；部分路基过水涵洞周边整治不到位，已对下游造成冲刷；水土保持监测和监理工作不规范。应抓紧完建各弃渣场拦挡设施，完善截排水和边坡防护措施；已形成高陡边坡的取土场，立即进行分级削坡；已形成明沙的区域，及时实施固沙措施；完善过水涵洞设计，按设计尽快对冲刷区域进行整治；切实规范和加强水土保持监测和监理工作；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
105	新疆广汇新能源有限公司白石湖露天煤矿	伊吾广汇矿业有限公司	水保函〔2014〕244 号	2017-9-24	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。排土场拦挡措施不完善，工业场地植物措施实施进度滞后。应完善排土场平台挡土围埂和坡脚拦挡措施；抓紧实施南部工业场地植物措施和边坡防护措施；加强采掘区、排土场等区域洒水、苫盖等临时防护措施；查漏补缺，完善各项水土保持措施。	

桥梁施工区植草

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
106	新建新疆若羌民用机场项目	新疆若羌民用机场工程建设指挥部	水保函〔2014〕331 号	2017-9-25	杭州华晨生态工程咨询有限公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。植物措施实施进度滞后，临时防护措施不到位。应加强施工管理，严禁随意扰动及占压，保护好地表结皮；加快航站区植物措施实施进度；加强施工期洒水、苫盖等临时防护措施。	
107	新疆图木舒克民用机场项目	图木舒克机场建设有限责任公司	水保函〔2014〕383 号	2017-10-23	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 50%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。部分落实了上年度检查意见。取土场未按要求落实各项防治措施，边坡有水蚀现象；施工过程中存在随意取土现象；场外道路区有随意弃土弃渣现象；飞行区、航站区临时防护措施不到位；植物措施严重滞后。应抓紧整改；切实加强施工管理，严禁随意扩大扰动范围，严禁随意取土和弃土弃渣；加强临时堆土、堆料的苫盖、拦挡、洒水等临时防护措施；按照设计要求完善取土场各项防治措施；及时落实已完工区域植物措施；进一步加强和规范水土保持监测和监理工作。	
108	新疆哈密大南湖矿区西区大南湖七号矿井	国投哈密能源开发有限责任公司	水保函〔2014〕389 号	2017-9-24		主体工程完成 20%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监理。主体工程停工。复工后应及时告知地方水行政主管部门，并抓紧开展水土保持监测。	停工
109	新疆莎车民用机场项目	新疆莎车民用机场建设公司	水保函〔2014〕395 号	2017-9-28	新疆水利水电科学研究院	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。施工生产生活区整治恢复不彻底，临时措施不到位。应做好反恐演练中心及预留地等裸露区域的压盖和洒水结皮等措施；抓紧做好施工生产生活区的整治恢复；尽快清理场外巡场道路两侧零星堆土；后续施工中做好洒水、苫盖等防护措施。	
110	新疆叶尔羌河防洪工程（新疆管辖段）	塔里木河流域管理局	水保函〔2014〕448 号	2017-10-20		主体工程完成 50%，水土保持工程措施完成 40%，植物措施完成 40%。未开展水土保持监测和监理。未认真落实历年检查意见。施工过程中，临时堆土堆料未按要求采取苫盖、拦挡等临时防护措施；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，组织各参建单位认真学习《水土保持法》及相关规定，提高水土保持意识；全面加强施工过程中的各项临时防护措施，完工后及时落实土地整治、植物措施等；按限期开展水土保持监测，并按要求报送水土保持监测成果；落实和规范水土保持监理，有效发挥监理作用；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2017 年水土保持工作开展情况	备　注
111	新疆叶尔羌河防洪工程（兵团管辖段）	新疆生产建设兵团第三师水利工程建设管理处	水保函〔2014〕448 号	2017-10-22	北京地拓科技发展有限公司	主体工程基本完工，水土保持工程措施完成 85%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。较好地落实了上年度检查意见。部分堤坝有水蚀现象；植物措施滞后；部分施工道路形成的边坡未采取有效防治措施；水土保持监测和监理工作滞后。应抓紧整改，整治堤坝水蚀部位，并采取有效措施防止堤坝产生新的水土流失；及时落实已完工区域植物措施；按要求尽快对施工道路边坡采取削坡、恢复植被等措施；强化水土保持监测和监理工作，认真落实监测、监理提出的整改意见；做好水土保持资料的收集、整理和归档工作；按要求及时开展水土保持设施验收。	
112	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程	巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处	水保函〔2015〕153 号	2017-9-26	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 10%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 1%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场和临时堆料拦挡措施不到位。应尽快开展弃渣场和取料场专项设计，规范堆渣工艺和取料方式，及时做好拦挡和边坡防护措施；加强临时堆土堆料的管理，切实做好拦挡和苫盖工作；加强施工道路等区域扰动边坡整治，全面落实临时防护措施。	
113	新疆准东大井矿区南露天煤矿二期工程	新疆天池能源有限责任公司	水保函〔2015〕155 号	2017-9-22	新疆方信工程设计咨询有限公司	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。排土场限界围埂和平台围埂不完善。应加强排土场管理，及时实施土石料限界围埂、平台围埂和排水沟；尽快清理场区内临时堆土，做好采掘区、道路及排土场边坡的洒水、苫盖等临时防护措施；尽快依法缴纳水土保持补偿费。	
114	国网能源哈密煤电有限公司大南湖二号露天煤矿	国网能源哈密煤电有限公司	水保函〔2015〕281 号	2017-9-24	水利部水土保持监测中心	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。排土场拦挡和边坡防护措施不完善；工业场地排水、砾石压盖和植物措施不到位。应加强排土场整治，进一步完善排土场拦挡、边坡防护和平台砾石压盖措施；加快工业场地排水、砾石压盖及植物措施等实施进度；加强采掘区、排土场洒水和苫盖等临时防护措施。	
115	新疆准东煤田西黑山矿区红沙泉一号露天煤矿一期工程 1000 万吨 / 年	神华新疆能源有限责任公司	水保函〔2015〕371 号	2017-9-23	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程完成 96%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测。排土场平台、坡面整治不到位，植物措施实施进度滞后。应完善排土场平台挡土围埂和边坡防护措施；加快生产生活区、工业场区植物措施实施进度；加强采掘区、排土场及道路等区域洒水、苫盖等临时防护措施。	

审　定：姚文广

审　核：何兴照

主　编：李　典　马永来

副主编：朱小勇　高健翎

编　写：杜亚娟　张宇龙　刘志刚　牛志鹏　祁永新

张海强　曹丽玫　边　峰　杜　卿　王新星

韩嘉辉　冯　也　董雨亭　李怀有　白东晓