

黄河流域（片） 大型生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON LARGE-SCALE PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2020



水利部黄河水利委员会
YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

黄河流域（片） 大型生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON LARGE-SCALE PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2020

水利部黄河水利委员会

YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

根据《中华人民共和国水土保持法》和《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》，2020年，水利部黄河水利委员会组织黄河上中游管理局，在青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东、新疆等9省（自治区）及新疆生产建设兵团水行政主管部门大力支持下，对黄河流域（片）水利部批复水土保持方案的在建大型生产建设项目水土保持工作进行了监督检查，重点检查了各项目水土保持“三同时”制度执行情况以及国家相关管理规定落实情况，包括水土保持方案变更与后续设计、表土保护利用、取弃土场选址与防护、水土保持措施实施、水土保持监测与监理、水土保持设施验收等。

为了强化水土保持监督管理，遏制人为水土流失，保护生态环境，建设生态文明，现将73个项目监督检查结果公布如下：



黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
1	新建敦煌至格尔木铁路（青海段）	中国铁路青藏集团有限公司敦格铁路建设指挥部	水保函〔2010〕328 号	2020-7-23	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 30%。开展了水土保持监测和监理。部分取土场水土保持措施仍不完善，存在边界不规整、底部不平整、边坡有冲沟等问题；植物措施未按要求实施；少数施工生产生活区未完成场地清理及恢复；水土保持监理未按相关规范开展工作。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；规范水土保持监理工作。	
2	青海省贵德县拉西瓦灌溉工程	海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局	水保函〔2014〕85 号	2020-7-21	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场拦挡、截排水、渣面整治等措施未实施；植物措施实施滞后。应尽快完成弃渣场拦挡、截排水、渣面整治等措施；加快植物措施实施进度；做好施工中苫盖、拦挡、截排水等临时防护措施。	
3	青海省黄河干流防洪工程	青海省黄河干流防洪工程建设局	水保函〔2015〕38 号	2020-7-9	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程完成 99%，水土保持工程措施完成 99%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。石料场高陡边坡未整治；尖扎县、河南县施工生产生活区未清理整治；主体工程区、施工道路区部分区域植物措施未实施。应抓紧整治石料场高陡边坡；尽快完成施工生产生活区清理整治；加快主体工程区、施工道路区植物措施实施进度。	
4	青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程	海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2015〕41 号	2020-6-29	青海锦川水土保持科技开发有限公司	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 30%。开展了水土保持监测和监理。三号、四号弃渣场截排水措施不完善，六号弃渣场拦挡措施不到位；植物措施实施滞后。应尽快完善弃渣场截排水、拦挡措施；加快植物措施实施进度。	
5	青海省湟水北干渠扶贫灌溉二期工程	青海省引大济湟工程建设运行局	水保函〔2015〕459 号	2020-6-29	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程完成 86%，水土保持工程措施完成 75%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场拦挡措施不完善，截排水措施未实施；一些弃渣场渣面整治不到位；植物措施实施滞后。应尽快实施弃渣场截排水措施，完善拦挡和渣面整治措施；加快植物措施实施进度。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
6	青海省引大济湟西干渠工程	青海省引大济湟工程建设运行局	水保函〔2015〕525 号	2020-6-29	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成 69%，水土保持工程措施完成 53%，植物措施完成 8%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场水土保持措施未实施；植物措施整体实施滞后。应抓紧落实弃渣场拦挡、截排水、渣面整治等措施；加快植物措施实施进度。	
7	青海省海西州那棱格勒河水利枢纽工程	海西州那棱格勒河水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2017〕92 号 水许可决〔2018〕23 号	2020-6-30	青海省水利水电科学研究院有限公司	主体工程完成 27%，水土保持工程措施完成 25%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。拦挡、苫盖等临时防护措施不到位。应尽快落实植物措施；及时实施拦挡、苫盖等临时防护措施。	
8	青海~河南 ±800kV 特高压直流输电工程（青海段）	国家电网公司直流分公司、国网青海省电力公司建设公司	水许可决〔2018〕45 号	2020-7-23	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 45%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监测和监理。植物措施总体滞后；部分塔基区未清理整治恢复植被；荒漠区塔基和施工道路未按要求布设沙障和碎石压盖措施；部分施工道路边坡裸露未防护；未按要求开展水土保持监理。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；抓住有利时机，强化落实各防治区植物措施；切实规范水土保持监理工作，及时做好水土保持单元工程质量评定、分部 and 单位工程验收等工作。	
9	黑河黄藏寺水利枢纽工程	黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理中心	水许可决〔2018〕65 号	2020-6-12	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 48%，水土保持工程措施完成 42%，植物措施完成 40%。开展了水土保持监测和监理。永久道路边坡溜渣仍未有效整治，道路边坡大部分裸露未防护，部分路段边坡偏陡，不符合设计要求；部分弃渣场存在边坡高陡、坡脚未拦挡、渣面未平整、截排水措施未实施等问题；施工现场存在多处临时堆土未防护；施工中的苫盖、拦挡、排水等临时防护措施落实不到位。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；进一步加强施工管理，规范施工行为，全面落实水土保持临时防护措施。	
10	新建铁路兰州至重庆线（黄河流域）	兰新铁路甘青有限公司	水保函〔2009〕78 号	2020-9-16	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。部分弃土弃渣场未按照设计实施削坡分级、布设截排水措施，植物措施滞后；部分取土场坡面整治、截排水措施不到位；部分坡地型施工便道排水设施不完善；个别弃土弃渣场占用淤地坝库容。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；及时与地方相关水行政主管部门沟通，妥善解决弃渣场占用淤地坝库容问题。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
11	新建铁路宝鸡至兰州客运专线（甘肃段）	兰新铁路甘青有限公司	水保函〔2010〕318 号	2020-9-18	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。弃渣场位置和数量发生较大变更，未履行变更手续；部分弃渣场未按设计落实水土保持措施，存在截排水措施不到位、局部损毁严重或未在排水沟末端设置消能设施，坡面存在冲沟或陷穴，植物措施覆盖度不符合要求等问题；部分施工道路挖填边坡裸露，排水设施不完善。应抓紧整改，按要求履行弃渣场变更手续；对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；尽快开展水土保持设施验收。	
12	甘肃省甘南州临潭县引洮入潭工程	临潭县引洮入潭工程建设管理处	水保函〔2011〕146 号	2020-6-25	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 99%，植物措施完成 99%。开展了水土保持监测和监理。B3 弃渣场边坡植物措施不到位、排水设施不完善；净水厂、道路区边坡防护措施不完善；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，全面落实弃渣场、净水厂、道路区等区域水土保持措施；及时开展水土保持设施自主验收。	



化工项目工业厂区植被恢复



煤矿场区及边坡绿化

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
13	华能甘肃能源开发有限公司新庄矿井及选煤厂项目	庆阳新庄煤业有限公司	水保函〔2011〕232 号	2020-9-8	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 68%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 11%。开展了水土保持监测和监理。排矸场边坡整治、截排水措施不到位；植物措施实施整体滞后。应抓紧开展排矸场边坡整治，完善截排水措施；加快植物措施实施进度。	
14	750kV 太阳山~六盘山~平凉输变电工程（甘肃段）	国网甘肃省电力公司经济技术研究院	水保函〔2014〕300 号	2020-7-15	云南润滇节水技术推广咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。施工便道部分区域植物措施不符合要求；水土保持监测季报报送不及时。应抓紧整改，对照水土保持方案查漏补缺，全面落实各项防治措施；加强植物措施补植补种；规范水土保持监测，及时报送监测季报；尽快开展水土保持设施自主验收。	
15	甘肃省引洮供水二期工程	甘肃省水务投资有限责任公司	水保函〔2014〕424 号 水许可决〔2018〕28 号	2020-8-21	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 65%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场截排水措施未实施；施工道路及施工生产生活区清理整治不彻底，植物措施滞后；取土场排水、边坡防护措施未实施。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，及时实施弃渣场、取土场、施工道路等各防治区水土保持措施；加快植物措施实施进度。	
16	黄河干流甘肃段防洪治理工程	甘肃省水利厅水利管理局	水保函〔2015〕87 号	2020-6-29	黄河水利委员会天水水土保持科学实验站，绥德水土保持科学实验站、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 99%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。个别取土场边坡整治不到位，部分取土场植物措施未实施。应抓紧整改，及时完成取土场边坡整治，尽快实施取土场植物措施。	
17	银川至昆明国家高速公路（G85）彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段工程	甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	水保函〔2015〕343 号 水许可决〔2019〕9 号	2020-9-20	黄河水利委员会天水水土保持科学试验站	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 70%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场存在堆渣方式不规范、削坡分级不到位、截排水设施不完善、渣面或边坡产生冲沟、植物措施滞后等问题；部分取土场削坡分级、截排水措施不到位，植物措施普遍滞后；部分施工场地排水、苫盖、拦挡等临时措施落实不到位；部分施工便道边坡裸露未整治。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施。	
18	新建铁路银川至西安线（甘肃段）	银西铁路有限公司	水保函〔2015〕441 号	2020-6-9	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场发生重大变更，但未按要求履行变更手续；弃土弃渣场植物措施总体滞后，部分弃渣场削坡分级、截排水措施落实不到位；部分隧道、桥梁施工区和施工便道边坡未防护、截排水措施不到位；大多数临时施工场地使用结束后未及时实施设施拆除、土地平整及植物措施；部分已实施植物措施存活率和覆盖度不符合要求。应抓紧整改，尽快完成弃土弃渣场变更手续；对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施。	2020 年 12 月自主验收报备

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
19	新建中卫至兰州铁路（甘肃段）	中兰铁路客运专线有限公司	水保函〔2017〕81 号	2020-9-15	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程完成 55%，水土保持工程措施完成 65%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。个别弃渣场堆渣方式不规范，削坡分级不到位；部分已闭库弃土弃渣场坡面防护、截排水措施不到位，尚未实施植物措施，或植物措施覆盖度低；部分取土场临建设施未拆除，场地平整不到位，未实施截排水措施和植物措施；部分施工道路挖填边坡未防护；施工中的临时防护措施落实不全面。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施。	
20	华能甘肃能源开发有限公司核桃峪矿井及选煤厂	华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿	水许可决〔2018〕53 号	2020-9-8	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。排矸场拦挡、截排水、边坡整治仍不到位；主井工业场区部分区域土地整治不到位；植物措施不完善。应抓紧整改，全面落实排矸场、主井工业场区等防治区各项水土保持措施。	
21	甘肃省甘南藏族自治州引洮（博）济合供水工程	甘南州引洮济合建设管理局	水许可决〔2018〕63 号	2020-8-26	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 77%，植物措施完成 48%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场整治不到位；取土场截排水、植物措施未实施。应尽快完善弃渣场土地整治等措施；落实取土场截排水措施；加快植物措施进度。	
22	750kV 太阳山~六盘山~平凉输变电工程（宁夏段）	国网宁夏电力有限公司建设分公司	水保函〔2014〕300 号	2020-7-17	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。水土保持监测季报报送不及时；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，对照水土保持方案查漏补缺，全面完成各项水土保持任务；规范水土保持监测，及时报送监测季报；尽快开展水土保持设施验收。	
23	宁夏积家井矿区宋新庄煤矿（含选煤厂）	中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司宋新庄煤矿	水保函〔2015〕252 号	2020-7-1	水利部沙棘开发管理中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。上年度检查意见落实不到位。第一排矸场拦挡、边坡防护和植物措施未实施；蒸发池、中水池、蓄水池附近临时弃土仍未清理整治，且未采取临时防护措施；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，尽快完成排矸场拦挡、边坡防护等措施，抓紧实施植物措施；及时清理整治临时弃土；依法缴纳水土保持补偿费。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
24	新建铁路银川至西安线（吴忠至甘宁界）	银西铁路有限公司	水保函〔2015〕441 号	2020-7-21	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。仍未按要求完成弃土弃渣场变更手续；部分防治区植物措施未实施或实施的植物措施覆盖度不符合要求；少数弃渣场、取土场截排水措施不完善；多数施工生产生活区尚未完成临建设施拆除、场地清理平整以及植物措施；部分施工道路、桥梁和路基区未按要求实施水土保持措施。应抓紧整改，尽快完成弃土弃渣场变更手续；对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；规范开展水土保持监理工作。	2020 年 12 月自主验收报备
25	上海庙换流站 750 千伏接入工程	国网宁夏电力有限公司建设分公司	水保函〔2016〕228 号	2020-7-17	北京地拓科技发展有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 97%，植物措施完成 91%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基防治区植物措施不到位；水土保持设施验收滞后。应对照水土保持方案全面完成各项水土保持措施，抓紧开展水土保持设施验收。	
26	新建中卫至兰州铁路（宁夏段）	中国铁路兰州局集团有限公司银川工程建设指挥部	水保函〔2017〕81 号	2020-7-21	西安黄河环境信息工程有限公司	主体工程完成 48%，水土保持工程措施完成 30%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。未按期限要求完成弃土弃渣场变更工作；部分弃渣场堆渣方式不规范，高陡边坡未分级削坡、渣面未平整，个别已闭库弃渣场截排水和植物措施未实施；施工便道、隧道施工中的顺坡溜渣未全部清理，也未采取有效的防护措施；取土场无水土保持设计，边界不规整，场地不平整；施工中的苫盖、拦挡、排水等临时防护措施落实不全面。应抓紧整改，尽快完成弃土弃渣场变更手续；对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施。	
27	黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造一期工程	内蒙古河套灌区管理总局	水保〔2001〕103 号	2020-7-15	内蒙古耀德工程设计咨询有限公司	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 93%。开展了水土保持监测和监理。未缴纳水土保持补偿费；未按时报送监测季报。应依法缴纳水土保持补偿费；按时报送监测季报。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
28	内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿及选煤厂工程（铁路专用线）	内蒙古珠江投资有限公司	水保函〔2006〕64 号 办水保函〔2015〕463 号	2020-8-20	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 75%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。上年度检查意见基本未落实。部分弃土弃渣场拦挡、坡面整治、截排水等工程措施和植物措施滞后；路基路堑边坡防护措施不到位。应重视水土保持工作，切实履行水土流失防治责任；抓紧落实弃土弃渣场、路基路堑边坡各项水土保持措施，加快实施植物措施。	
29	新建铁路朔州至准格尔铁路工程	准朔铁路有限责任公司	水保函〔2006〕145 号	2020-8-24	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场位置发生变化，未履行变更手续；部分弃渣场水土保持措施不到位，鱼儿沟弃渣场清理不彻底；长尾沟隧道出口等施工迹地未清理整治。应对照水土保持方案，核实弃渣场位置变化，履行相关手续；尽快完善弃渣场水土保持措施，彻底清理鱼儿沟弃渣场弃渣；尽快清理整治长尾沟隧道出口等施工迹地。	



煤矿排矸场工程骨架结合植物综合护坡



煤矿场区绿化

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
30	内蒙古准格尔矿区红树梁煤矿项目	准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司	水保函〔2012〕177 号	2020-8-21		主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 50%。未开展水土保持设计、监测和监理。主工业厂区植物措施滞后。应抓紧开展水土保持设计；加快实施主工业厂区植物措施；尽快开展水土保持监测和监理工作。	
31	大牛地气田（大 8、大 10、大 65 井区）天然气产能建设工程	中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	水保函〔2012〕371 号	2020-7-4	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。未落实 2018 年检查意见和 2019 年督促验收要求，水土保持设施验收工作滞后。部分井场、站场、集输管线、施工便道植物措施成活率不高或覆盖度低；未按要求报送水土保持监测季报；未按规定开展水土保持工程质量评定和分部工程、单位工程验收。应抓紧整改，尽快组织全面排查，对照水土保持方案和设计，严格落实各项水土保持措施，规范和强化水土保持监测和监理工作，按限期要求完成水土保持设施验收。	
32	内蒙古准格尔矿区长滩露天煤矿项目	内蒙古汇能煤电集团有限公司	水保函〔2012〕393 号	2020-8-19	内蒙古众睿生态环境技术有限公司	主体工程完成 45%，水土保持工程措施完成 10%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监测和监理。施工现场零乱，临时防护措施不到位；工业场地边坡、进厂道路等区域水土保持措施未落实；未缴纳水土保持补偿费。应加强施工管理，严格控制施工扰动范围，全面落实拦挡、苫盖、截排水、洒水等临时防护措施；完善工业场地、进场道路等区域水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费。	



煤矿进场道路两侧绿化



铁路弃土场拦挡、削坡分级、排水和临时防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
33	大牛地气田大 8- 大 98 井区天然气开发项目	中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	水保函〔2014〕66 号	2020-7-4	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。未落实 2018 年检查意见和 2019 年督促验收要求，水土保持设施验收工作滞后；部分井场、站场、集输管线、施工便道植物措施成活率不高或覆盖度低；未按要求报送水土保持监测季报；未按规定开展水土保持工程质量评定和分部工程、单位工程验收。应抓紧整改，尽快组织全面排查，对照水土保持方案和设计，严格落实各项水土保持措施，规范和强化水土保持监测和监理工作，按限期要求完成水土保持设施验收。	
34	黄河内蒙古段二期防洪工程	内蒙古黄河防洪工程建设管理局	水保函〔2015〕130 号	2020-7-13	中国水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。部分土料场整治不到位，植物措施未实施；堤防工程部分区域植物措施不符合要求；未按要求报送监测季报；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，对照水土保持方案查漏补缺，全面落实各项防治措施；加强植物措施补植补种；规范水土保持监测，及时报送监测季报；依法缴纳水土保持补偿费。	2020 年 12 月自主验收报备
35	内蒙古纳林河矿区营盘壕矿井及选煤厂项目	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	水保函〔2017〕52 号	2020-7-11	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。工业场地植物措施不完善；水土保持设施验收滞后。应尽快完善工业场地植物措施；抓紧开展水土保持设施验收。	
36	神华准格尔能源有限责任公司黑岱沟露天煤矿扩能改造工程（产能核定 3400 万吨/年）	神华准能集团有限责任公司	水许可决〔2019〕63 号	2020-7-3	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程完成 94%，水土保持工程措施完成 81%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。内排土场水土保持措施不完善；施工过程中的苫盖、拦挡、排水等临时防护措施实施不到位；排矸场挡渣墙未实施；破碎站未覆土、未实施植物措施；部分区域未实施植物措施或实施的植物措施成活率不高。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；规范和加强水土保持监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
37	中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿扩能改造工程（产能核定 3500 万吨/年）	神华准能集团有限责任公司	水许可决〔2019〕64 号	2020-7-3	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成 93%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 89%。开展了水土保持监测和监理。内排土场水土保持措施不完善；施工过程中的苫盖、拦挡、排水等临时防护措施实施不到位；破碎站未覆土、未实施植物措施；部分区域未实施植物措施或实施的植物措施成活率不高。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；规范和加强水土保持监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
38	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司巴拉素矿井及选煤厂	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	水保函〔2014〕156 号	2020-8-14	西安黄河环境信息工程有限公司	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 40%。开展了水土保持监测和监理。工业场地植物措施滞后，临时防护措施不到位。应抓紧实施工业场地植物措施，全面落实拦挡、苫盖、排水等临时防护措施；对照水土保持方案，全面排查，完善各防治区水土保持措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
39	国家高速公路银百线（G69）陕西境陕甘界至旬邑公路	陕西省交通建设集团公司旬邑至陕甘界高速公路管理处	水保函〔2015〕43 号	2020-9-28	西安黄河规划设计有限公司	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 89%，植物措施完成 89%。开展了水土保持监测和监理。新设弃土场未履行变更手续；部分弃土场截排水措施不完善；取土场未布设截排水设施，部分区域植物措施成活率低。应抓紧履行弃土场变更手续；完善弃土场、取土场截排水设施和植物措施。	
40	新建铁路银川至西安线（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	水保函〔2015〕441 号	2020-8-17	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 98%，植物措施完成 97%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场未按设计落实截排水和植物措施；部分弃渣场进场道路边坡高陡裸露未防治；多数施工生产生活区未按要求完成大临设施拆除、场地清理平整和植被恢复工作；水土保持监测滞后，部分监测季报缺失。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；做好水土保持补充监测；进一步加强水土保持监理。	2020 年 12 月自主验收报备
41	陕西榆林能源集团郭家滩矿井及选煤厂	陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司	水保函〔2015〕495 号	2020-8-13	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程刚开工。开展了水土保持监测和监理。应按照水土保持“三同时”制度要求及时落实各项水土保持工作，依法缴纳水土保持补偿费。	
42	中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则矿井及选煤厂	中煤陕西榆林能源化工有限公司	水保函〔2016〕150 号	2020-8-14	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 40%，水土保持工程措施完成 25%，植物措施完成 25%。开展了水土保持监测和监理。施工管理不规范，矸石周转场随意扩大扰动范围；洗煤厂区、供暖管线区水土保持措施滞后；工业场区、洗煤厂区、供暖管线等区域裸露地表临时措施不到位。应加强施工管理，严禁随意扩大扰动范围；加快实施各防治区水土保持措施；全面加强施工扰动区拦挡、苫盖、种草等临时防护措施；依法缴纳水土保持补偿费。	
43	陕西锦界、府谷电厂送出 500 千伏交流输变电工程（陕西段）	国网陕西省电力公司	水保函〔2016〕167 号	2020-8-26	中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基及施工区土地整治、植物措施落实不到位；山丘区部分施工便道未实施临时截排水、土地整治、植被恢复等措施；水土保持监测工作不规范。应抓紧整改，全面落实各防治区水土保持措施；规范开展水土保持监测。	
44	陕西省泾河东庄水利枢纽工程	陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司	水保函〔2016〕209 号 水许可决〔2019〕42 号	2020-8-18	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	主体工程完成 15%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施完成 13%。委托了水土保持监测和监理单位。进场道路顺坡溜渣问题整治进展缓慢，多数边坡依然裸露未防治，局部道路边坡已出现明显冲沟和滑塌；部分弃渣场堆渣方式不规范，边坡偏陡，未设置拦挡措施；施工中临时拦挡、苫盖等防护措施未全面落实；水土保持监测工作滞后；水土保持监理工作不规范。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；抓紧开展水土保持监测，按规定编报监测报告；切实规范和加强水土保持监理。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
45	陕北~湖北 ±800KV 特高压直流输电变电工程（陕西段）	国网陕西省电力公司建设分公司	水保函〔2017〕74 号	2020-8-20	紫光软件系统有限公司	主体工程完成 93%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 82%。开展了水土保持监测和监理。绝大多数塔基扰动区裸露，部分塔基和进场道路存在顺坡溜渣；沟坡型施工道路边坡防治措施基本未落实，部分路段顺坡溜渣严重；苫盖、拦挡等临时防护措施未落实；水土保持监理未按要求开展，对市县监管部门的监督检查工作不够配合。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；尽快做好塔基、道路顺坡溜渣清理整治；切实规范和加强水土保持监理；积极配合地方各级主管部门的监督检查，认真落实各单位检查意见。	
46	鄂尔多斯盆地长北区块天然气补充开发项目（长北二期）地面工程（一阶段）	壳牌中国勘探与生产有限公司	水保函〔2019〕35 号	2020-8-13	西安黄河工程监理有限公司	主体工程完成 5%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。部分井场随意扩大扰动范围；道路、管线工程防治区水土保持措施不到位；井场防治区临时防护措施不到位。应加强施工管理，严格控制施工扰动，严禁随意扩大扰动范围；对照水土保持方案，尽快完善道路、管线工程防治区水土保持措施；全面加强拦挡、苫盖等临时防护措施。	



铁路取土场综合整治



煤矿项目工业厂区边坡防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
47	陕西省引汉济渭工程（黄河流域）	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	水许可决〔2019〕54 号	2020-8-19	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成 96%，水土保持工程措施完成 92%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场部分区域边坡和渣面植物措施实施滞后。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；切实做好临时堆渣的转运及防治工作；对长时间不扰动的弃渣场、道路边坡、施工营地等裸露区域及时进行覆土、实施植物措施。	
48	霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿项目	霍州煤电集团吕临能化有限公司	水保函〔2012〕363 号	2020-6-30	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施已完成。开展了水土保持监测和监理。应尽快开展水土保持设施验收。	
49	山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂工程	山西晋煤太钢能源有限责任公司	水保函〔2012〕396 号	2020-8-27	山西河山科技有限公司	主体工程完成 47%，水土保持工程措施完成 38%，植物措施完成 6%。开展了水土保持监测和监理，未开展水土保持设计。辅助进场道路边坡截排水设施不完善，已产生明显冲刷，植物措施未实施；主进场道路边坡植物措施不完善；二号风井场地整治不到位，植物措施未实施；工业场地临时排水设施不完善；苫盖、拦挡等临时防护措施落实不到位。应抓紧整改，尽快做好水土保持设计，严格按照水土保持方案和设计落实各项防治措施。	
50	陕西锦界、府谷电厂送出 500 千伏交流输电工程（山西段）	国网山西省电力公司	水保函〔2016〕167 号	2020-7-9	山西宏志环境工程咨询有限公司	主体工程完成 91%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基土地整治及植物措施落实不到位。应抓紧整改，及时落实塔基土地整治及植物措施。	
51	陕北~湖北 ±800kV 特高压直流输电变电工程（山西段）	山西省电力公司建设分公司	水保函〔2017〕74 号	2020-7-31	紫光软件系统有限公司	主体工程完成 54%，水土保持工程措施完成 55%，植物措施完成 36%。开展了水土保持监测和监理。大多数塔基扰动区未实施土地整治和植物措施；部分塔基、道路存在顺坡溜渣；苫盖、拦挡等临时防护措施未落实；水土保持监理未按要求开展。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；尽快做好塔基、道路顺坡溜渣的清理整治；按要求做好水土保持监理。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
52	蒙西~晋中 1000kV 交流输变电工程（山西段）	山西省电力公司建设分公司	水保函〔2017〕122 号	2020-7-30	北京瑞晟成科技发展有限公司	主体工程完成 96%，水土保持工程措施完成 88%，植物措施完成 76%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基土地整治和植物措施未实施；部分塔基和道路边坡顺坡溜渣，冲刷严重；苫盖、拦挡等临时防护措施基本未落实；未按要求编报水土保持监测季报。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；严格按照要求开展水土保持监测，按时报送监测季报。	
53	新建太原至焦作城际铁路（黄河流域段）	大西铁路客运专线有限责任公司	水保函〔2015〕572 号	2020-7-28	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 96%，水土保持工程措施完成 89%，植物措施完成 82%。开展了水土保持监测和监理。少数弃渣场未按要求实施削坡开阶、碾压平整措施，部分弃渣场存在截排水设施不到位、边坡出现冲沟、植物措施实施滞后或覆盖度不符合要求等问题；个别取土场未按设计布设截排水措施；部分站场、施工生产生活区未清理整治；部分便道未实施土地整治、植物措施。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施。	




水利工程施工生产生活区植被恢复

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
54	河南省小浪底北岸灌区工程	河南水投小浪底北岸灌区工程有限公司	水许可决〔2017〕1 号	2020-11-11	利水工程咨询有限公司	主体工程完成 8%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。新设弃渣场未履行水土保持方案变更手续；个别弃渣场未按设计进行分级堆放、分层碾压和削坡处理，形成高陡边坡；一些弃土场未按设计实施表土剥离和保护；施工中排水、拦挡等临时措施落实不到位；水土保持监测工作滞后，季报报送不及时；水土保持监理工作未按相关规范和规程开展。应抓紧整改，及时完成弃渣场变更手续；对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；认真做好水土保持监测；规范和强化水土保持监理；依法缴纳水土保持补偿费。	
55	黄河下游防洪工程（山东段）	山东黄河河务局工程建设中心	水保函〔2015〕102 号	2020-10-21	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成 95%，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 94%。开展了水土保持监测和监理。部分标段已完工区域植物措施未实施，局部已实施植物措施覆盖度偏低；水土保持监测未能有效反映工程水土保持总体情况；部分标段水土保持项目划分、单元工程质量评定、分部工程和单位工程验收等工作未开展。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；进一步做好水土保持监测和监理工作。	
56	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（黄河流域）	济青高速铁路有限公司	水许可决〔2019〕85 号	2020-10-20		主体工程完成 10%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施未实施。未开展水土保持设计、监测和监理。施工扰动区基本未实施表土剥离和保护措施；部分临时堆土未按要求集中堆放并落实临时防护措施；施工道路临时排水设施不完善，排水沟局部存在淤泥、杂物等堵塞问题。应抓紧整改，尽快开展水土保持设计；对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；加强施工管理，全面落实施工中的苫盖、拦挡、排水、洒水等临时防护措施；尽快开展水土保持监测和监理。	
57	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司伊犁一号矿井	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	水保函〔2007〕271 号	2020-10-18	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。主井工业场地临时堆土未清理，植物措施不到位；北工业场地临时堆土未清理整治，进场道路两侧植物措施不到位。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施。	
58	新疆克孜勒卡拉贝利水利枢纽工程	新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2012〕30 号	2020-6-26	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。个别弃渣场分级削坡和截排水措施未实施，拦挡措施和渣面整治不到位；部分料场整治不到位；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，对照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施；抓紧缴纳水土保持补偿费；及时开展水土保持设施验收。	
59	新疆吉音水利枢纽工程	新疆吉音水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2012〕183 号	2020-6-30	新疆水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。施工生产生活区清理整治不到位；水土保持设施验收滞后。应尽快开展全面排查，对照水土保持方案完成各项水土保持任务，抓紧开展水土保持设施验收。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
60	新疆且末民用机场迁建项目	新疆且末民用机场迁建工程指挥部	水保函〔2013〕7 号	2020-10-16	新疆水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。植物措施不到位，水土保持设施验收滞后。应抓紧完善植物措施，尽快开展水土保持设施验收。	2020 年 12 月自主验收报备
61	新建格尔木至库尔勒铁路（新疆段）	中国铁路乌鲁木齐集团有限公司格库铁路新疆建设指挥部	水保函〔2014〕226 号	2020-7-10	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 70%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场截排水措施未实施，渣面整治不到位；部分取土场、站场植物措施滞后；部分拌合站、预制件加工厂、施工营地未清理整治。应抓紧整改，按照水土保持方案和设计，加快实施完成弃渣场、取土场、站场等各防治区水土保持措施。	

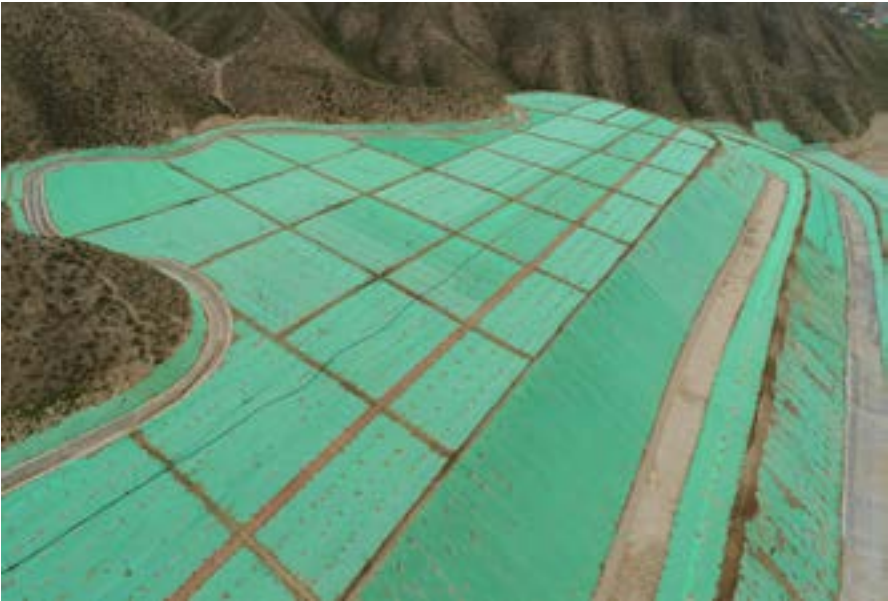

铁路弃土场土地整治及临时苫盖防护



高速公路弃土场综合防治

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
62	新建新疆若羌民用机场项目	新疆若羌民用机场工程建设指挥部	水保函〔2014〕331 号	2020-7-11	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 98%，植物措施已完成。开展了水土保持监测和监理。施工生产生活区土地整治不到位，水土保持设施验收滞后。应尽快完善施工生产生活区土地整治，抓紧开展水土保持设施验收。	
63	新疆哈密大南湖矿区西区大南湖七号矿井	国投哈密能源开发有限责任公司	水保函〔2014〕389 号	2020-10-17	北京地拓科技发展有限公司	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 70%。开展了水土保持监测和监理。工业场区、风井场区的土地整治、截排水、碎石压盖等工程措施进度滞后；洒水、苫盖等临时防护措施不到位；临时排矸场防护措施未实施。应抓紧整改，按照水土保持方案和设计，及时落实工业场区、风井场区、临时排矸场等区域各项水土保持措施，全面加强临时防护。	



铁路取土场边坡防护及土地复耕



风沙区弃土场临时苫盖、拦挡措施

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
64	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程	巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处	水保函〔2015〕153 号	2020-6-29	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 85%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 35%。开展了水土保持监测和监理。个别弃渣场截排水措施未实施；个别料场边坡削坡不到位；办公生活区植物措施不到位。应抓紧整改，按照水土保持方案和设计，尽快实施弃渣场截排水措施、料场边坡整治以及办公生活区植物措施。	
65	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司伊犁四号矿井及选煤厂	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	水保函〔2016〕52 号	2020-10-18	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 99%，植物措施完成 98%。开展了水土保持监测和监理。基本未落实上年度监督检查意见。弃土区拦挡、网格护坡、截排水等措施仍未实施；未按要求排弃矸石；高位水池排水管未顺接至自然沟道；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，严格按照水土保持方案，落实各项防治措施，完成各项水土保持任务，及时开展水土保持设施验收。	
66	新疆昭苏民用机场项目	昭苏县天马交通投资发展有限责任公司	水保函〔2016〕189 号	2020-10-19	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	主体工程完成 55%，水土保持工程措施完成 51%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。施工过程中临时防护措施落实不到位。应抓紧整改，严格按照水土保持方案，及时落实各项水土保持措施。	
67	神华新疆能源有限责任公司托克逊黑山露天煤矿项目	神华新疆托克逊矿业有限责任公司	水许可决〔2017〕5 号	2020-6-28	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 75%，植物措施完成 45%。开展了水土保持监测和监理。北部卡车排土场部分区域截排水、植物措施未实施；南部卡车排土场截排水、植物措施实施滞后；地面运输系统防治区植物措施未实施。应尽快实施排土场截排水和植物措施；抓紧落实地面运输系统防治区植物措施。	
68	新疆大石峡水利枢纽工程	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	水保函〔2017〕38 号	2020-6-26	北京金水源工程科技有限公司	主体工程完成 10%，水土保持工程措施完成 10%，植物措施完成 10%。开展了水土保持监测和监理。施工生产生活区临时防护措施不到位；未缴纳水土保持补偿费。应落实好施工过程临时防护措施；依法缴纳水土保持补偿费。	
69	新疆叶尔羌河阿尔塔什水利枢纽工程	新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	水许可决〔2019〕36 号	2020-6-29	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成 82%，水土保持工程措施完成 82%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。部分施工道路顺坡弃渣未清理；植物措施实施滞后。应抓紧整改，尽快清理整治施工道路顺坡弃渣；加快实施植物措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2020 年水土保持工作开展情况	备 注
70	新疆于田机场工程	新疆机场（集团）有限责任公司	水许可决〔2019〕77 号	2020-6-28	新疆志翔工程建设咨询监理有限责任公司	主体工程完成 38%，水土保持工程措施和植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。未缴纳水土保持补偿费。应按照水土保持方案及时落实各项水土保持措施，依法缴纳水土保持补偿费。	
71	新疆西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿一期工程	新疆天池能源有限责任公司	水许可决〔2020〕1 号	2020-6-20	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 95%。开展了水土保持监测和监理。外排土场挡土围堰、坡脚挡土墙和边坡整治等措施不完善；场内道路碎石压盖措施不到位。应抓紧整改，严格按照水土保持方案落实外排土场各项防治措施；完善场内道路临时防护措施。	
72	新疆兵团南疆新建团场 38 团且末垦区苏塘灌区水利工程（一期）- 水源工程	新疆生产建设兵团第二师三十八团项目建设管理局	水保函〔2012〕182 号	2020-7-8	北京地拓科技发展有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。植物措施成活率低，覆盖度不符合要求；监测不规范，未按时上报监测季报。应抓紧整改，对照水土保持方案查漏补缺，完善各项水土保持措施；加强植物措施管护，及时补植补种；规范水土保持监测，按时报送监测季报；尽快开展水土保持设施验收。	
73	新疆叶尔羌河中游渠首农三师前海总干渠配套工程	新疆生产建设兵团第三师水利工程建设管理处	水保函〔2013〕336 号	2020-6-23	北京地拓科技发展有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 54%。开展了水土保持监测和监理。料场工程区植物措施滞后；水土保持监测工作不规范；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，按照水土保持方案和设计，全面落实各项水土保持措施；切实规范水土保持监测；及时开展水土保持设施验收。	



铁路弃渣场渣面土地整治及临时苫盖防护



铁路弃渣场“堆挡拦排护用”综合防治体系

审 定：周海燕

审 核：何兴照

主 编：王 敏 朱宏伟

副主编：朱小勇 鲁胜力

编 写：杜亚娟 张宇龙 牛志鹏 刘汉虎 祁永新

李 欣 王 峰 吕文星 李 昊 王新星

边 峰 杜 卿 赵 洁 刘琼海 董雨亭

寇 权 马 剑 吕锡芝 田金梅 杨 娟

